



DEUTSCH / FRANÇAIS / ITALIANO

WAX & TUNING MANUAL



TOKO®



DARUM WAXEN

Selbst wer zum ersten Mal auf Skiern steht, eine Loipe betritt oder sich beim Snowboarden versucht – mit gut gewaxtem Material wird man besser, sicherer, schneller und mit weniger Kraftaufwand zum echten Könnner. So macht der Sport mehr Freude – die Bewegung wird schöner, die Technik besser, der Schwung harmonischer und der Genuss am Wintersport noch grösser.

Ebenso wichtig wie das Gleiten ist auch das Abstossen beim klassischen Langlauf – das gilt sowohl für Hobbyläufer wie auch für Profis. Denn gerade bei eisigen und schwierigen Schneeverhältnissen kann durch richtiges Waxen ein perfektes Abstossverhalten für eine optimale Laufökonomie erzielt werden.

Seit 100 Jahren kümmert sich TOKO mit höchsten Qualitätsansprüchen um die Funktionalität Ihrer Ausrüstung. Damit Sie jederzeit optimale Performance liefern können.



FARTER, POURQUOI DONC

Même le novice qui, pour la première fois, chausse des skis, affronte une piste de ski de fond ou s'essaie au snowboard aura de meilleurs résultats, se sentira plus sûr, ménagera ses forces et apprendra plus vite avec un matériel bien farté que sans. Le sport devient plaisir : les mouvements s'embellissent, la technique s'améliore, les virages sont plus harmonieux et l'attrait des sports d'hiver augmente en conséquence.

Pour le ski de fond classique, la poussée est tout aussi importante que la glisse, tant pour les skieurs par plaisir que pour les pros. Car un fartage correct peut justement assurer une poussée parfaite du ski, et donc une course optimale, lorsque la neige est glacée et difficile.

Depuis 100 ans, TOKO se spécialise dans la fonctionnalité de votre équipement avec les exigences de qualité les plus élevées qui soient. Pour que vous puissiez toujours atteindre des performances optimales.

L'IMPORTANZA DELLA SCIOLINA

Persino chi per la prima volta si trova sugli sci, si avventura su una pista di fondo o si mette su uno snowboard, si troverà meglio e più sicuro e imparerà prima con un materiale ben trattato con la giusta sciolina rispetto a chi non lo ha fatto. E si divertirà anche di più – il movimento diviene più gradevole, la tecnica migliore, l'andatura più armoniosa e cresce il piacere di praticare sport sulla neve.

Nel classico sci di fondo, la resistenza è altrettanto importante quanto lo scivolamento – e questo vale tanto per i dilettanti quanto per i professionisti. In condizioni di neve ghiacciata e difficile, con la giusta sciolina è possibile ottenere un effetto di spinta e garantire così un'economia di andatura ottimale.

Da 100 anni TOKO si dedica ai massimi requisiti di qualità e alla funzionalità della sua attrezzatura in modo che la performance risulti ottimale in qualsiasi momento.



D

Wir lieben den Wintersport – und erwärmen uns für alles, was Profis wie auch Hobbyathleten auf Ski und Snowboard noch besser werden lässt. Passende Produkte dazu entwickeln wir auf höchstem technischen Niveau, mit jahrelanger Weltcup-Erfahrung, in ständiger Kommunikation mit Partnern, Verbänden und Forschungs-Teams – ohne uns dabei im stillen Kämmerlein zu verstecken. Viel lieber behalten wir Loipen und Pisten unmittelbar im Auge, bleiben so dicht dran wie möglich. Auch mit unseren Spezialprodukten: Wax und Tools. Swiss Technology seit fast 100 Jahren. Perfekt geeignet für alle, denen es auf die entscheidenden Sekunden ankommt. Oder einfach auf noch mehr Freude auf Bewegung in der freien Natur. Gut gewaxt ist halb gewonnen – viel Spass auf den Brettern, die die Welt bedeuten, wünscht TOKO!

F

Notre passion est le sport d'hiver et notre intérêt est l'amélioration des skis et snowboards autant pour les professionnels que pour les amateurs. Nous développons ainsi des produits adaptés de haute technicité, grâce à une longue expérience en Coupe du monde; un contact permanent avec les partenaires, les fédérations sportives et des équipes de recherche, sans nous cacher pour autant derrière nos avancées. Nous prêtons une attention particulière aux pistes de ski de randonnée et ski de fond. Également grâce à notre gamme de produits spécifiques: les farts et les outils. Technologie suisse depuis bientôt 100 ans. Convient parfaitement à tous ceux pour qui les secondes peuvent

APPLICATION VIDEOS

Klicken Sie sich durch die neuen TOKO Anwendungsvideos auf unserer TOKO Webseite. Hier erhalten Sie hilfreiche Tipps von unseren Wax- und Tuningexperten zur richtigen Anwendung der TOKO Produkte.

Parcourez d'un clic les nouvelles vidéos d'application TOKO sur notre site Internet. Vous obtiendrez à cet endroit des conseils utiles de nos experts en fartage et tuning pour une utilisation correcte des produits TOKO.


Cliccate sui nuovi video dimostrativi disponibili sul nostro sito internet TOKO. Qui trovate preziosi consigli di esperti di scioline e tuning sull'utilizzo corretto dei prodotti TOKO.




être décisives. Ou simplement pour un plus grand plaisir de mouvement et de liberté dans la nature. Le bon fartage et déjà la victoire est à mi-chemin – TOKO vous souhaite du plaisir sur des skis qui veulent conquérir le monde !

I


Amiamo gli sport invernali e ci interessa tutto ciò che può servire a professionisti e dilettanti che praticano sci e snowboard per migliorarsi ancora di più. A tale scopo sviluppiamo prodotti specifici tecnicamente all'avanguardia, frutto dell'esperienza pluriennale con la Coppa del mondo e alla costante comunicazione con partner, associazioni e team di ricerca, senza isolarci in un angolino. Preferiamo avere sempre sott'occhio le piste da sci di fondo e quelle classiche, facendoci coinvolgere il più possibile. Anche con i nostri prodotti speciali: scioline e accessori. Tecnologia svizzera da quasi un secolo. Ideale per tutti coloro che dipendono dai secondi decisivi. O semplicemente per trarre il massimo del divertimento dal movimento in mezzo alla natura. Con una buona sciolina, a un passo dalla meta – TOKO augura buon divertimento a tutti gli sciatori per passione !

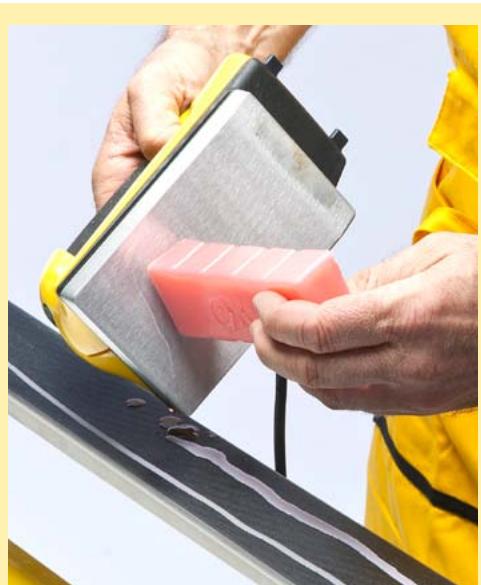


Snow-Basics	06–07
Tec Know-how	08–09
Testing	10
Glide Wax	11
Overview	12
Waxiron Temperature	13
Hot Wax Base Absorption	14–15
Hot Wax Application/Hot Wax Scraping	16–17
Hot Wax for extra cold conditions	18–19
Wax Chart	20
Brush Know-how	21
Top Finish	22
Top Finish Overview	23
Top Finish Liquid Application	24–25
Top Finish Powder Application	26–27
Top Finish Bloc Application	28–29
Express Wax Application	30–31
Ski Touring	32–33
Nordic Waxing for Mechanical Grip Zone	34
Nordic Grip Line Overview	35
Grip- and Klisterwax	36–37
Nordic Klisterspray	38–39
Structurite Nordic	40–41
Tuning Base Repair	42–43
Base Cleaning	44–45
Edge Tuning Easy	46–47
Edge Tuning Professional	48–51
Fixation Devices	52–53
Care Line	54–55

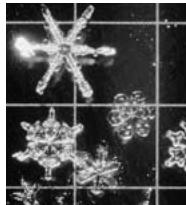

Neuschnee
Neige fraîche
Neve fresca

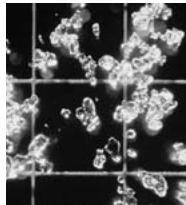

Altschnee / Nassschnee
Neige ancienne / Neige mouillée
Neve vecchia / Neve bagnata

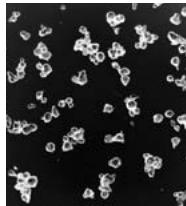

Kunstschnnee
Neige artificielle
Neve artificiale

TOKO und die Wissenschaft

Wir danken dem Eidgenössischen Institut für Schnee und Lawinenforschung, Davos, für seine sachkundige Unterstützung. TOKO arbeitet mit den weltweit führenden Experten für Schnee- und Lawinenforschung zusammen. In verschiedenen Projekten wurde das Thema «Gleiten auf Schnee» wissenschaftlich erforscht und die Erkenntnisse in innovative TOKO-Produkte umgesetzt.

TOKO et la science

Nous remercions l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches pour son éminent soutien. TOKO travaille en collaboration avec les plus grands experts de la recherche sur la neige et les avalanches. Au cours de ces dernières années, le thème de la «glisse sur la neige» a été scientifiquement étudié dans différents projets. TOKO s'est inspiré de ces résultats pour la mise au point de ses produits innovants.

TOKO e il sapere scientifico

Ringraziamo l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, per il suo supporto esperto. TOKO collabora con i maggiori esperti in tutto il mondo ai fini dello studio della neve e delle valanghe. Diversi progetti sono stati dedicati alla ricerca scientifica sul tema «scivolare sulla neve» e i risultati ottenuti sono stati tradotti in innovativi prodotti TOKO.

KLEINE TOKO-SCHNEEKUNDE

Schnee ist ein echtes «Geschenk des Himmels» – er kommt in unendlich vielen Formen vor. Schnee reagiert sehr sensibel auf äußere Einflüsse wie Wind, Sonne, Bewölkung etc. und ist deswegen einer permanenten Veränderung unterworfen.

Damit die Skier optimal gleiten, muss die Waxmischung perfekt auf die jeweiligen Schneeverhältnisse abgestimmt sein.

Die wichtigsten Schneearten und ihre Merkmale:

Neuschnee. Bei tiefen Temperaturen erzeugen die Spitzen und Kanten von Neuschnee an der Belagsoberfläche eine sehr grosse Reibung. Bei Temperaturen gegen 0 Grad verlieren die Kristalle schnell ihre Formen; diese halbabgebauten Schneekristalle führen zu einer grossen Kontaktfläche zwischen Ski und Schnee und erhöhen dadurch ebenfalls die bremsende Reibung.

Altschnee. Ungefähr 48 Stunden nach dem Schneefall spricht man von Altschnee – man unterscheidet dabei zwischen grossen und kleinen Kristallen. Die kleinen Kristalle weisen eine grössere Dichte auf und somit eine grössere Kontaktfläche mit höherer Reibung. Im Allgemeinen sind Altschneekristalle runder als Neuschneekristalle und dadurch auch weniger abriebstark.

Nassschnee (Schneefeuchtigkeit). Werden Schneekristalle auf 0 Grad erwärmt, beginnen sie zu schmelzen. Das dadurch – aber auch durch Niederschlag – entstehende Wasser bildet eine grössere Kontaktfläche zwischen Ski und Schnee und erhöht somit die Reibung (Sogeffekt).

Kunstschnnee (technischer Schnee). Im Gegensatz zu Naturschnee gefrieren die Kristalle von Kunstschnnee von aussen nach innen. Oft ist bei frischen Schneekristallen noch nicht alles Wasser gefroren; gefriert es jedoch fertig, brechen Kristalle auseinander, wobei sich scharfe Kanten bilden.

Da die Kristalle ca. 10-mal kleiner als Naturschneekristalle sind, wird auf den Pisten in kurzer Zeit eine hohe Dichte erreicht. Hohe Dichte bedeutet aber auch grosse Kontaktfläche – und in Kombination mit scharfen Kristallformen eine hohe Reibung.

Hansueli Rhyner, Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Weitere Informationen zur Forschung rund um Schnee und Schneesport sowie zur aktuellen Schnee- und Lawinensituation etc.: www.slf.ch



www.slf.ch

PETIT LEXIQUE DE LA NEIGE

La neige est un réel présent du ciel qui tombe sous des formes infiniment variées. La neige est très sensible aux conditions extérieures, telles que vent, soleil, ciel couvert, etc. et qu'elle est en permanence sujette à transformation.

Pour obtenir un effet de glisse optimal, le mélange de fart doit être adapté au type de neige dominant.

Voici les plus importants types de neige et leurs caractéristiques:

Neige fraîche. Par basse température, les arêtes et pointes de la neige fraîche engendrent un frottement important sur la surface de la semelle. Lorsque la température avoisine 0 degré, les cristaux de neige perdent rapidement leur forme et, partiellement décomposés, entraînent de grandes surfaces de contact entre le ski et la neige et par conséquent un frottement plus important qui freine le ski.

Neige ancienne. Environ 48 heures après la chute de neige, il s'agit déjà de neige ancienne, qui peut être formée de gros ou de petits cristaux. Les petits cristaux sont plus denses et présentent de ce fait une plus grande surface de contact et un frottement plus élevé. En règle générale, les cristaux de neige ancienne sont plus ronds que ceux de neige fraîche, ce qui fait que la neige ancienne est moins abrasives.

Neige mouillée (humidité de la neige). Lorsque les cristaux de neige sont chauffés à 0 degré, ils se mettent à fondre, l'eau ainsi formée – également l'eau de pluie – forme une plus grande surface de contact entre le ski et la neige et augmente par conséquent le frottement (effet de succion).

Neige artificielle (neige technique). Contrairement à la neige fraîche, les cristaux de neige artificielle gèlent de l'extérieur vers l'intérieur. Souvent, toute l'eau n'est pas encore fondue dans les cristaux de neige fraîche, mais lorsque cette eau géle, les cristaux cassent et forment des arêtes tranchantes. Lorsque la neige technique est préparée trop tôt, l'eau non gelée coule vers la surface et forme une couche de glace. Les cristaux de neige technique étant environ dix fois plus petits que ceux de neige naturelle, l'on obtient en très peu de temps une grande densité de neige sur les pistes. Mais une grande densité signifie également de grandes surfaces de contact et – en combinaison avec des cristaux très tranchants – un frottement élevé.

PICCOLA INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI NEVE

La neve è un vero e proprio «regalo del cielo» – essa assume una serie infinita di forme. La neve è molto sensibile alle influenze di fattori esterni quali vento, sole, nuvolosità, ecc. e di conseguenza è soggetta a cambiamenti continui.

Affinché lo sciatore ottenga un effetto ottimale di scivolamento, la miscela di sciolina deve essere adattata alle condizioni attuali della neve.

Ecco i principali tipi di neve e le rispettive caratteristiche:

Neve fresca. Alle basse temperature, gli spigoli e i bordi dei cristalli di neve esercitano un attrito elevato sulla superficie della soletta. A temperature prossime a 0 °C, i cristalli perdono rapidamente la loro forma; questi cristalli di neve semidegradati comportano un'ampia superficie di contatto tra sci e neve aumentando così anche l'effetto frenante dell'attrito.


Neve vecchia. Circa 48 ore dopo la nevicata si parla di neve vecchia – si distingue tra cristalli grossi e piccoli. I cristalli piccoli hanno una densità maggiore e quindi presentano una superficie di contatto maggiore e un attrito più elevato. In generale, i cristalli di neve vecchia sono più arrotondati rispetto ai cristalli di neve nuova e quindi sono meno abrasivi.

Neve bagnata (umidità della neve). Se i cristalli di neve vengono riscaldati fino a 0 °C, essi cominciano a sciogliersi. L'acqua che ne risulta – nonché quella presente per precipitazione atmosferica – comporta un aumento della superficie di contatto tra sci e neve e quindi anche dell'attrito (effetto di risucchio).

Neve artificiale (neve tecnica). Diversamente da quanto accade con la neve naturale, i cristalli di neve artificiale congelano dall'esterno verso l'interno. Spesso, nei cristalli di neve fresca non tutta l'acqua è congelata; se però il congelamento avviene artificialmente, i cristalli si disgregano formando degli spigoli affilati. Poiché in questo caso i cristalli sono circa 10 volte più piccoli dei cristalli di neve naturale, sulle piste si ottiene in breve tempo una densità elevata. Ma densità elevata significa anche una maggiore superficie di contatto – e cristalli dalle forme affilate comportano un attrito elevato.



Altschnee / Nassschnee
Neige ancienne / Neige mouillée
Neve vecchia / Neve bagnata

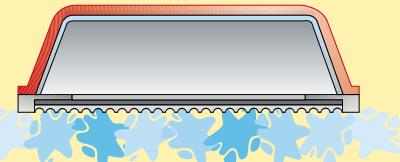

Bei Alt- und Nassschnee ist eine strukturierte Lauffläche besser, um die Reibungspunkte zu reduzieren. Lufräume zwischen Lauffläche und Schnee verhindern den «Saugeffekt».

En cas de neige ancienne et mouillée, une surface de glisse structurée est préférable pour réduire les points de friction. Les espaces d'air entre la surface de glisse et la neige empêchent «l'effet d'aspiration».

Su neve vecchia e neve bagnata una soletta strutturata dà risultati migliori, in quanto vengono a ridursi i punti di attrito. Gli spazi d'aria tra la superficie di scivolamento e la neve impediscono l'«effetto aspirante».



Neuschnee
Neige fraîche
Neve fresca



Kunstschnee
Neige artificielle
Neve artificiale



Bei kaltem, kristallinem Schnee sollte die Lauffläche so glatt wie möglich sein, um die Reibungspunkte so gering wie möglich zu halten.

Lorsque la neige est froide et cristalline, la surface de glisse devrait être aussi lisse que possible afin de réduire au maximum les points de friction.

Per la neve cristallina fredda la soletta dovrebbe essere la più liscia possibile per ridurre al massimo i punti di attrito.

FAKTOREN, WELCHE DIE WAXWAHL BEEINFLUSSEN

Viele Parameter beeinflussen die richtige Waxwahl. Anhand dieser Parameter lässt sich zusammen mit der Waxtabelle das richtige Wax und die Waxhärte bestimmen. Für den Hobbysportler reicht die Schneetemperatur für die richtige Waxwahl jedoch aus.

Schneetemperatur. Mit dem Schneethermometer lässt sich die Schneeeoberflächentemperatur genau bestimmen. Dieser Parameter ist für die Waxwahl sehr wichtig. Die Schneetemperatur an der Oberfläche (Thermometer nicht zu tief in den Schnee stecken) und im Schatten bzw. im Körperschatten messen.

Schneeart. Die Schneebeurteilung ist ebenfalls ein wichtiger Parameter.

Luft. Bei hoher Luftfeuchtigkeit (Nebel) sind die Kristalle weicher, der Schnee lässt sich leicht ballen. Extrem trockene Luft macht den Schnee härter, dieser Schnee lässt sich auch unter sehr hohem Druck nicht zu einem Schneeball formen.

Tipp: Streckenprofil. Die Schneeverhältnisse können sehr unterschiedlich sein. Gleiterpassagen sind bei der richtigen Waxwahl speziell zu berücksichtigen. Auch Waldpartien sind im Hochwinter oft sehr schattig. Der Schnee bleibt länger pulvrig. Wird aufgrund der übrigen Streckenverhältnisse zu weich gewaxt, dringen die scharfkantigen Spitzen der Schneekristalle in die Waxschicht ein und bremsen. Der beste Entscheid: so weich wie möglich und nur so hart wie notwendig waxen.

Wettervorhersage. Die Wettervorhersage lässt vermuten, wie die einzelnen Streckenabschnitte zum Zeitpunkt des Rennens beschaffen sein werden.

DIE BELAGSSTRUKTUREN

Der Sportfachhändler kann mit Steinschleifmaschinen und hochwertigen Diamanten nahezu jede gewünschte Struktur in die Oberfläche der Beläge schleifen. Strukturierte Beläge haben bessere Gleiteigenschaften. Bei tiefen Temperaturen und fein kristallinem Schnee wählt man feine Strukturen, um die Reibung zu reduzieren. Bei wärmeren Temperaturen und grobkörnigem bzw. Nassschnee leiten lineare, gröbere Strukturen das Wasser ab und verhindern eine Sogwirkung.

Diese Strukturen werden im Rennsport ganz individuell der Schneebeschaffenheit angepasst, wodurch sie für einen optimal gleitenden Ski sorgen.

LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LE CHOIX DU FART

Le choix du bon fart est influencé par de nombreux paramètres, qui, associés au tableau des farts, permettent de déterminer le type et la dureté du fart optimaux. Pour le sportif de loisirs, il suffit toutefois de connaître la température de la neige pour décider du fart qui convient.

Température de la neige. La température de la surface de la neige peut être déterminée avec précision grâce au thermomètre à neige. Ce paramètre est crucial pour le choix du fart. Mesurer la température de la neige à la surface (ne pas insérer le thermomètre trop profondément dans la neige), dans un endroit ombragé ou à l'ombre de son corps.

Type de neige. Un autre paramètre important est l'évaluation du type de neige.

Air. Quand l'humidité atmosphérique est élevée (brouillard), les cristaux sont plus mous, il est facile de former des boules de neige. Cela n'est pas possible, même à grande pression, lorsque l'air est extrêmement sec; la neige est alors trop dure.

Tuyau: profil du parcours. La neige peut présenter des profils très différents. Une attention particulière doit être accordée, lors du choix du bon fart, aux zones glissantes. Les pistes traversant des forêts étant souvent très ombragées en hiver, la neige y reste plus longtemps poudreuse. Si, pour satisfaire aux autres exigences du parcours, le fart utilisé est trop tendre, les pointes acérées des cristaux de neige pénètrent dans la couche de fart et freinent. Il s'agira donc de choisir un fart aussi tendre que possible et seulement aussi dur que nécessaire.

Prévisions météorologiques. Les prévisions météo laissent supposer quelle sera la nature des différentes parties du parcours au moment de la course.

LES STRUCTURES DES SEMELLES

Un revendeur d'un magasin d'articles de sport peut poncer pratiquement n'importe quelle structure sur la surface de la semelle, à l'aide deponceuses à pierre dotées de diamants de haute qualité. Les semelles structurées ont meilleures propriétés de glisse. Par températures très basses et neige fine cristalline, l'on choisira des structures fines afin de réduire la friction. Par températures plus chaudes et neige à gros grains, ou sur de la neige mouillée, des structures linéaires plus grossières détournent l'eau et empêchent l'effet de succion.

En sport de compétition, ces structures sont adaptées individuellement en fonction de la rugosité de la surface de la neige, assurant par là une bonne glisse du ski.

FATTORI CHE INFUISCONO SULLA SCELTA DELLA SCIOLINA

Nella scelta della sciolina si deve tenere conto di una pluralità di parametri. Sulla base di questi parametri e con l'aiuto della tabella dei tipi di sciolina, si possono determinare la sciolina e la durezza più appropriate. Tuttavia, per gli sportivi dilettanti è sufficiente conoscere la temperatura della neve per scegliere la sciolina giusta.

Temperatura della neve. Il termometro da neve consente di misurare con precisione la temperatura superficiale della neve. Questo parametro è molto importante ai fini della scelta della sciolina. Misurare la temperatura in prossimità della superficie (non inserire il termometro troppo in profondità nella neve) e all'ombra o rispettivamente all'ombra del corpo.

Tipo di neve. Anche la valutazione della neve è un parametro importante.

Aria. In condizioni di umidità atmosferica elevata (nebbia) i cristalli sono più soffici e la neve è facilmente compattabile. Condizioni atmosferiche estremamente secche induriscono la neve, rendendo impossibile formare delle palle di neve anche con l'applicazione di una pressione elevata.

Consiglio: profilo delle piste. Le condizioni della neve possono essere molto differenti. Nella scelta della sciolina giusta si deve tenere conto in particolare dei tratti di maggiore in pieno inverno, i tratti nel bosco sono spesso molto in ombra. La neve rimane farinosa più a lungo. Se, in virtù delle condizioni degli altri tratti, si applica una sciolinatura eccessivamente leggera, gli spigoli acuti dei cristalli di neve penetrano nello strato di sciolina e svolgono un'azione frenante. La soluzione migliore è: applicare uno strato il più sottile possibile di sciolina e con il grado di durezza strettamente necessario.

Previsioni del tempo. Le previsioni del tempo consentono di prevedere le condizioni dei singoli tratti di pista al momento della gara.

STRUTTURAZIONE DELLA SOLETTA

Nei negozi di articoli sportivi sulla superficie delle solette si può apportare quasi ogni struttura desiderata con l'ausilio di molatrici e appositi utensili diamantati. Le solette strutturate presentano caratteristiche migliorate di scivolamento. In condizioni di bassa temperatura e neve finemente cristallina, si scelgono strutture fini per ridurre l'attrito. In caso di temperature più elevate e neve a grana grossa o rispettivamente bagnata, le strutture lineari, più grosse, deviano l'acqua, evitando quindi l'effetto di risucchio.

Nelle gare, queste strutture vengono adeguate in modo del tutto individuale alla rugosità della superficie nevosa, al fine di garantire uno scivolamento ottimale dello sci.



DER TOKO-SERVICE ALS GARANT DES ERFOLGS

Im Weltcup wird immer mehr auf Hightechmethoden gesetzt, der ganze Wettbewerb wird dadurch noch professioneller. Es entscheiden 100tel-Sekunden über Sieg und Niederlage.

Bei allen Tests werden verschiedene Faktoren wie Schne- und Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind oder Strahlungen beobachtet. Basis dafür ist das revolutionäre TOKO-Testprogramm. Auch liefert eine speziell entwickelte Wetterstation alle relevanten Wetterdaten, um Testfahrten unter gleichen Bedingungen zuverlässig zu analysieren. Verantwortlich für diesen Bereich ist unser Rennservice in Zusammenarbeit mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

LE SERVICE TOKO EST LE GARANT DU SUCCÈS

En coupe du monde, la haute technologie est de mise et le professionnalisme est d'autant plus demandé dans le monde de la compétition. Aujourd'hui, un centième de seconde décide de la victoire ou de la défaite.

Tous les essais prennent différents paramètres en compte: la température de la neige, de l'air, l'humidité atmosphérique, le vent ou les rayonnements. Ils s'appuient sur le programme d'essais révolutionnaire de TOKO. Une station météorologique spécialement mise au point pour les essais fournit toutes les données météorologiques permettant d'analyser avec une grande fiabilité les courses d'essais réalisées dans des conditions similaires. Le responsable de ce domaine est notre équipe d'entretien présente à la course, en collaboration avec le service recherche et développement.

L'ASSISTENZA TECNICA TOKO È GARANZIA DI SUCCESSO

Nella coppa del mondo si punta sempre di più a metodi high-tech, e grazie a ciò l'intero ambito competitivo diviene sempre più professionale. Dei centesimi di secondo possono decidere tra vittoria e sconfitta.

In tutti i test si tiene conto di una pluralità di fattori come temperatura della neve e dell'aria, umidità atmosferica, vento o radiazioni. Alla base vi è il rivoluzionario programma di test TOKO. Inoltre, una stazione meteorologica appositamente sviluppata fornisce tutti i dati meteorologici rilevanti, in modo tale che tutti i percorsi da sottoporre ai test vengano analizzati nelle medesime condizioni. Per questo settore è responsabile il nostro servizio gare in collaborazione con la divisione ricerca e sviluppo.

photo: alexkaisera

GLEITWAXE

Gleitwaxe (Heisswax und Kaltwax) sind die weltweit am häufigsten eingesetzten Waxe. Heisswax ist als Fluor und als Nicht-Fluor Variante verfügbar und wird durch die Wärme eines Waxbügeleisens verflüssigt und dann in den Belag eingearbeitet. Kaltwax ist als Flüssigwax zum Sprühen oder mit Schwammapplikator zum Auftragen und als Aufreibwax zum Aufreiben auf den Belag erhältlich. Die Heisswaxung ist grundsätzlich abriebfester als der Kaltwaxauftrag. Die TOKO Gleitwaxlinie besticht durch absolute Performance und Qualität im Alpinen aber auch im Nordischen Bereich und ist deshalb die richtige Wahl, sowohl für Rennläufer als auch für Gelegenheits-Skifahrer und Langläufer.

FARTS DE GLISSE




Les farts de glisse (fart à chaud et fart à froid) sont les farts les plus utilisés au monde. Le fart à chaud est disponible en version fluorée et non fluorée . Par la chaleur du fer à faireter, il se liquéfie et imprègne ensuite la semelle. Le fart à froid existe en fart liquide à vaporiser ou à appliquer avec l'applicateur-éponge ou en fart de frottement à appliquer sur la semelle. Le fartage à chaud procure en principe une résistance à l'abrasion plus élevée qu'une application par fartage à froid. La gamme de fart de glisse TOKO convainc par une fiabilité et une qualité absolues aussi bien en ski alpin qu'en ski nordique et constitue le choix idéal aussi bien pour les professionnels que pour les skieurs amateurs ou les fondeurs.



SCIOLINE DI SCORRIMENTO

Le scioline di scorrimento (a caldo e a freddo) sono quelle più utilizzate a livello mondiale. La sciolina a caldo è disponibile con o senza fluoro, viene sciolta per mezzo di un ferro sciolinatore e fatta penetrare nella soletta. La sciolina a freddo è disponibile in forma liquida sia da spruzzare che da applicare con una spugna, oppure come sciolina per applicazione a strofinamento per soletta. La sciolinatura a caldo è in genere più resistente all'abrasione di quella a freddo. La linea di scioline di scorrimento TOKO affascina grazie alla performance e alla qualità elevate sia in ambiente alpino che in quello nordico ed è pertanto la scelta giusta sia per gli atleti professionisti che per i dilettanti o per gli amanti dello sci di fondo.


GLIDE WAX OVERVIEW

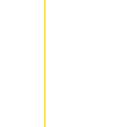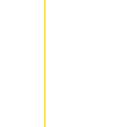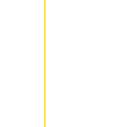	T18 Digital Racing Iron 850 W	T14 Digital 1200 W	Thermo Cork	Thermo Cork
				
HOT WAX		LIQUID WAX	RUB-ON WAX	
TOP FINISH 100 % FLUORO				
FLUORO				
HF	    			
LF	    			
NF	    			
HYDRO CARBON				
	  			


GLIDE WAX WAXIRON TEMPERATURE

WAXIRON TEMPERATURE					
°F	°C	WAX	Yellow	Red	Blue
270°	130°	HF	HF Hot Wax AX 134 Snow 0 °C - -3 °C Snow 32 °F - 27 °F	HF Hot Wax yellow Snow 0 °C - -6 °C Snow 32 °F - 21 °F	HF Hot Wax red Snow -4 °C - -12 °C Snow 25 °F - 10 °F
	280°	HF			
	300°				
	270°				
°F	°C	WAX	Yellow	Red	Blue
	130°				
	150°				
	130°				


NON FLUORO	LOW FLUORO	HIGH FLUORO
NF Hot Box & Cleaning Wax	LF Hot Wax yellow Snow 0 °C - -6 °C Snow 32 °F - 21 °F	HF Hot Wax yellow Snow 0 °C - -6 °C Snow 32 °F - 21 °F
		
NF Hot Wax red Snow 4 °C - -12 °C Snow 25 °F - 10 °F	LF Hot Wax red Snow -4 °C - -12 °C Snow 25 °F - 10 °F	HF Hot Wax red Snow -4 °C - -12 °C Snow 25 °F - 10 °F
		
All-in-one Hot Wax 0 °C - -30 °C Snow 32 °F - -22 °F	LF Hot Wax blue Snow -10 °C - -30 °C Snow 14 °F - -22 °F	HF Hot Wax blue Snow -10 °C - -30 °C Snow 14 °F - -22 °F
		
NF Hot Wax blue Snow -15 °C - -30 °C Snow 5 °F - -22 °F	LF Hot Wax black Base Prep / Additive	HF Hot Wax black Base Prep / Additive
		
X-Cold Powder -15 °C - -30 °C 5 °F - -22 °F	DLC Technology	DLC Technology
		

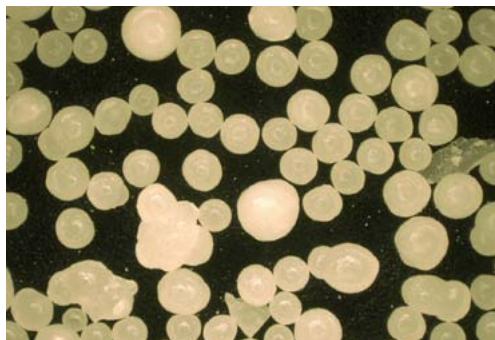

Wax in ursprünglicher Form
Le fart dans sa forme initiale
La sciolina nella sua forma originaria

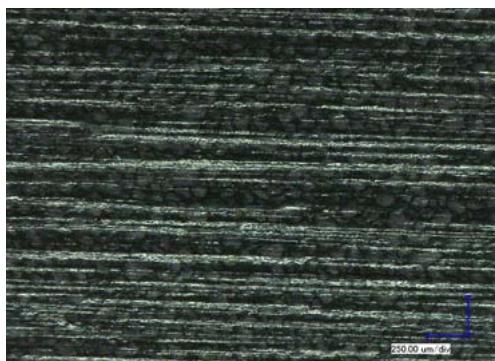

Wax in den Belag eingearbeitet
Fart imprégné dans la semelle
La sciolina viene fatta penetrare nella soletta

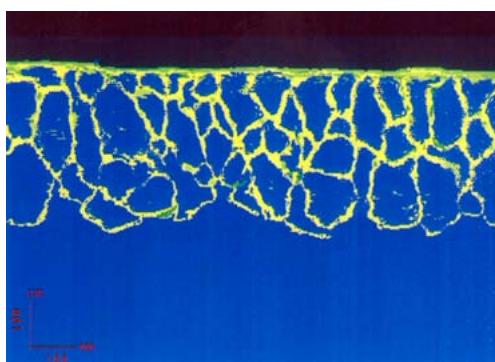

Tiefen-Eindringung von Wax in den Belag
Pénétration du fart en profondeur dans la semelle
Penetrazione profonda della sciolina nella soletta

HEISSWAXUNG – BELAGSAUFGNAHME

Feste Waxpartikel in seiner natürlichen Form bevor diese zu einem Waxblock zusammengeschmolzen werden. Die Partikel sind zu gross um direkt in den Belag zu diffundieren. Darum müssen diese flüssig gemacht werden (geschmolzen) um das Eindringen in den Belag zu ermöglichen.

Perfekte Gleitfähigkeit und hohe Strapazierfähigkeit einer Lauffläche wird erreicht, indem möglichst viel Wax so tief wie möglich in den Belag eingearbeitet wird.

Ab einer Temperatur von 70 °C, gemessen auf der Belagsoberfläche, nimmt ein Polyethylenbelag Wax auf. Je näher die Belags-temperatur bei 120 °C liegt, desto mehr Wax dringt in den Belag ein und desto besser gleitet er. Deshalb: Temperatur und Dauer der Temperatureinwirkung bestimmen das Waxergebnis!

Tipp:

Je häufiger ein Skibelag gewaxt wird, desto mehr Wax kann er in sich aufnehmen. Neue Ski sollten deshalb vor dem Erstgebrauch mehrmals heiß eingewaxt werden.

Nach dem Einbügeln, Ski bei Raumtemperatur mindestens 30 Minuten abkühlen lassen und anschliessend Wax abziehen!

Je länger das Wax auskühlen und aushärteten kann, desto schneller werden die Skier/Bords.

FARTAGE À CHAUD – IMPRÉGNATION DU FART DANS LA SEMELLE

Les particules de fart dans leur forme naturelle avant qu'elles ne soient fondues pour former un bloc. Les particules sont trop grosses pour se diffuser directement dans la semelle. C'est pourquoi il faut les liquéfier (les faire fondre) pour permettre leur pénétration dans la semelle.

Une performance de glisse parfaite et une résistance élevée de la semelle est atteinte en appliquant en profondeur la plus grande quantité de fart possible dans la semelle.

A partir d'une température de 70 °C, mesurée à la surface de la semelle, une semelle en polyéthylène absorbe le fart. Plus la température de la semelle approche les 120 °C, plus grande est la quantité de fart à pénétrer dans la semelle et plus la semelle glisse. C'est pourquoi la température et la durée de l'effet-température déterminent le résultat du fartage !

Tuyau:

plus le fartage de la semelle de ski est régulier, plus grande sera la capacité d'absorption de la semelle. Cela explique pourquoi les semelles de ski neuves doivent être plusieurs fois fartées à chaud avant leur première utilisation.

Après le passage du fer à fareter, laisser refroidir le ski au moins 30 minutes à température ambiante et racler ensuite l'excédent de fart !

Plus le fart peut refroidir et durcir longtemps, plus les skis/planches deviennent rapides.

SCIOLINATURA A CALDO – PENETRAZIONE NELLA SOLETTA

Particelle solide di cera prima che vengano fuse in un blocco. Le particelle sono troppo grandi per diffondersi direttamente nella soletta. È necessario quindi fonderle in modo che possano penetrare nella soletta.

Lo scorrimento perfetto e l'elevata robustezza di una soletta si ottengono facendovi penetrare il più possibile la sciolina.

Una soletta di polietilene assorbe la sciolina a partire da una temperatura della sua superficie di 70°. Più la temperatura della soletta si avvicina ai 120°, maggiore è la quantità di sciolina che penetra nella soletta rendendola più scorrevole. Quindi: temperatura e durata d'azione determinano il risultato della sciolinatura.

Consiglio:

più frequentemente la soletta viene sciolinata, più aumenta il suo potere di assorbimento. Per tale motivo gli sci nuovi dovrebbero essere sciolinati a caldo più volte prima del loro utilizzo.

Dopo l'applicazione con il ferro, lasciar raffreddare gli sci a temperatura ambiente e quindi asportare la sciolina in eccesso!

Tanto più a lungo la sciolina viene lasciata raffreddare e indurire, tanto più veloci saranno gli sci/snowboard.

GLIDE WAX HOT WAX APPLICATION/HOT WAX SCRAPING

T18 Digital Racing
Iron 850 W



T14 Digital 1200 W



T8 800 W



AUFTRAGEN VON HEISSWAX

Abb. 1) und 2)

Abschmelzen des Waxes an der Bügeleisensohle.
Wax auf den Belag auftropfen. Achten Sie auf einen
gleichmässigen Waxauftrag.

Tipp:

Bei Mischungen die Waxstangen einfach zusammenhalten
oder evtl. mit einem Gummiband fixieren.

Abb. 3) Wax einbügeln. Das Waxiron mit gleichmässigem
Vorschub über die Gleitfläche stossen oder ziehen.
Falls das Waxiron nicht leicht gleitet, nochmals etwas
Wax auftropfen.

ABZIEHEN MIT PLEXIKLINGEN

Abb. 1) Schärfen der Plexiklinge. Die Plexiklinge wird über den
Klingenschärfer gezogen; dieser ist für verschiedene
Klingenbreiten ausgerichtet.



Abb. 3) Wax abziehen. Den Belag nach ca. einer Stunde mit
der Plexi Blade in Laufrichtung abziehen.

APPLICATION DU FART À CHAUD

Fig. 1) et 2)

Faire fondre le fart sur la semelle du fer à repasser. Faites
goutter le fart sur la semelle en veillant à une application
homogène.

Tuyau:

en cas de combinaison de farts, tenez simplement les
bâtons ensemble ou avec un élastique.

Fig. 3) Repasser. Faites glisser le fer sur la semelle de l'avant vers
l'arrière ou inversement en prenant soin de travailler de
façon régulière. Si le fer ne glisse pas facilement, ajoutez
quelques gouttes de fart.

APPLICAZIONE DI SCIOLINE A CALDO

Fig. 1) e 2)

Fusione della sciolina sulla piastra del Waxiron. Far
gocciolare la sciolina sulla soletta. Spalmare la sciolina
uniformemente sulla piastra del ferro.

Consiglio:

per le miscele tenere le barrette di sciolina semplicemente
assieme eventualmente assicurandole con un elastico.

Fig. 3) Fissaggio con il Waxiron. Spingere o tirare il ferro con un
movimento uniforme sulla soletta. Se non scorre facilmente,
farvi sciogliere ancora un po' di sciolina

Scrapers Sharpener
World Cup



Scrapers Sharpener



Multi-purpose Scraper



Groove Pin Nordic



Plexi Blade 3 mm



Plexi Blade 5 mm



Plexi Blade
for snowboards 4 mm



RACLEZ L'EXCÉDENT DE FART AVEC DES LAMES EN PLEXIGLAS

Fig. 1) Affûtage de la lame plexi. Tirez la lame plexi sur l'affûtoir ;
celui-ci est conçu pour différentes largeurs de lame.

Fig. 2) Ski nordique. Dégagez la rainure médiane avec le
Groove Pin.

ASPORTAZIONE CON RASCHIETTO IN PLEXIGLAS

Fig. 1) Affilatura del raschietto in plexiglas. La lama di plexiglas
scorre nell'affilatoio predisposto per varie larghezze di lama.

Fig. 2) Sci nordico: pulire la scanalatura centrale con il Groove
Pin (matita da raschio).

Fig. 3) Asportazione della sciolina eccedente. Raschiare la
soletta dopo circa un'ora in senso longitudinale con il
raschietto in plexiglas.

Consiglio:

tanto più a lungo la sciolina viene lasciata raffreddare
e indurire, tanto più veloci saranno gli sci/snowboard.

T18 Digital Racing
Iron 850 W



HF Hot Wax blue



LF Hot Wax blue



NF Hot Wax blue



X-Cold Powder



WAXEN FÜR EXTREM KALTE BEDINGUNGEN

Beim Waxen für extrem kalte Bedingungen eignen sich die Waxe: HF Hot Wax blue, LF Hot Wax blue oder NF Hot Wax blue am besten.

Abb. 1) Abschmelzen des Waxes an der Bügeleisensohle. Wax auf den Belag auftröpfen. Achten Sie auf einen gleichmässigen Waxauftrag.

Abb. 2) Wax einbügeln. Das Waxlron mit gleichmässigem Vorschub über die Gleitfläche stossen oder ziehen. Falls das Waxlron nicht leicht gleitet, nochmals etwas Wax auftröpfen.

Abb. 3) Aufstreuen von X-Cold Powder. Gleichmäßig über den ganzen Belag streuen. Zuvor wurde der Skibelag mit einem HF Hot Wax blue oder LF Hot Wax blue eingewaxt.

Abb. 4) Einbügeln. Mit dem Bügeleisen langsam, aber stetig über den Belag fahren.

Abb. 5) Wax abziehen. Den Belag nach ca. einer Stunde mit der Plexi Blade in Laufrichtung abziehen.

Tipp:
Je länger das Wax auskühlen und aushärten kann, desto schneller werden die Skier/Bords.



LE FARTAGE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMEMENT FROIDES

Pour le fartage en conditions extrêmement froides, les farts suivants conviennent particulièrement : HF Hot Wax blue, LF Hot Wax blue ou NF Hot Wax blue.

Fig. 1) Faire fondre le fart sur la semelle du fer à repasser. Faites goutter le fart sur la semelle en veillant à une application homogène.

Fig. 2) Repasser. Faites glisser le fer sur la semelle de l'avant vers l'arrière ou inversement en prenant soin de travailler de façon régulière. Si le fer ne glisse pas facilement, ajoutez quelques gouttes de fart.

Fig. 3) Saupoudrez X-Cold Powder. Saupoudrez de façon uniforme sur toute la semelle. La semelle du ski a été préalablement fartée avec HF Hot Wax blue ou LF Hot Wax blue.

Fig. 4) Repasser. Passez le fer lentement mais avec régularité sur la semelle.

Fig. 5) Raclez le fart excédentaire. Après une heure environ, raclez le fart avec une lame plexi en procédant de la pointe au talon.

Tuyau:
plus vous laissez refroidir le fart, plus vos skis ou votre planche seront rapides.

SCIOLINE PER NEVE ESTREMAMENTE FREDDA

In caso di neve estremamente fredda sono indicate soprattutto le seguenti scioline: HF Hot Wax blue, LF Hot Wax blue oppure NF Hot Wax blue.

Fig. 1) Fusione della sciolina sulla piastra del Waxiron. Far gocciolare la sciolina sulla soletta. Spalmare la sciolina uniformemente sulla piastra del ferro.

Fig. 2) Fissaggio con il Waxlron. Spingere o tirare il ferro con un movimento uniforme sulla soletta. Se non scorre facilmente, farvi sciogliere ancora un po' di sciolina.

Fig. 3) Applicazione di X-Cold Powder. Applicare uniformemente su tutta la soletta. Dapprima la soletta viene sciolinata con HF Hot Wax blue o LF Hot Wax blue.

Fig. 4) Applicazione con il ferro. Passare con il ferro lentamente, ma in modo costante sulla soletta.

Fig. 5) Asportazione della sciolina eccedente. Raschiare la soletta dopo circa un'ora in senso longitudinale con il raschietto in plexiglas.


Consiglio:
tanto più a lungo la sciolina viene lasciata raffreddare e indurire, tanto più veloci saranno gli sci / le tavole da snowboard.

GLIDE WAX WAX CHART

Die Wax Chart gibt Empfehlungen zur Wahl des richtigen Waxes bzw. der richtigen Waxmischung. Zusätzlich sind World Cup Spezialtipp-Alternativen aufgeführt, welche sich im Alpinen und Nordischen Weltcup häufig als schnelle Optionen zur Standardempfehlung gezeigt haben. Zur Feinabstimmung auf herrschende Schneeverhältnisse lassen sich die Produkte beliebig untereinander mischen, sowie durch 3 weitere Spezialprodukte zum Beimischen, ergänzen: **Black**, **AX134** und **X-Cold Powder**.

Le Wax Chart vous offre les recommandations pour choisir le fart ou mélange de fart corrects. En outre des solutions alternatives, données comme astuces spéciales Coupe du monde, sont présentées : en coupe du monde de ski alpin ou nordique, souvent elles se sont révélées être des solutions de remplacement « rapides » aux recommandations standards. Pour une adaptation optimale à des conditions climatiques principalement neigeuses, les produits se prêtent à des combinaisons multiples, ils peuvent également se mélanger à 3 autres produits spécifiques : le **Black**, l'**AX134** et la **X-Cold Powder**.

La wax chart fornisce utili consigli per scegliere la sciolina o la miscela di scioline adatte. Inoltre, sono elencate delle alternative, veri e propri consigli speciali tratti dalla Coppa del mondo, che sono risultate spesso delle veloci opzioni per l'utilizzo standard nelle Coppa del mondo di sci alpino e nordico. Per una regolazione precisa in base alle specifiche condizioni della neve, i prodotti possono essere mischiati tra loro a scelta o con tre ulteriori prodotti speciali: **Black**, **AX134** e **X-Cold Powder**.

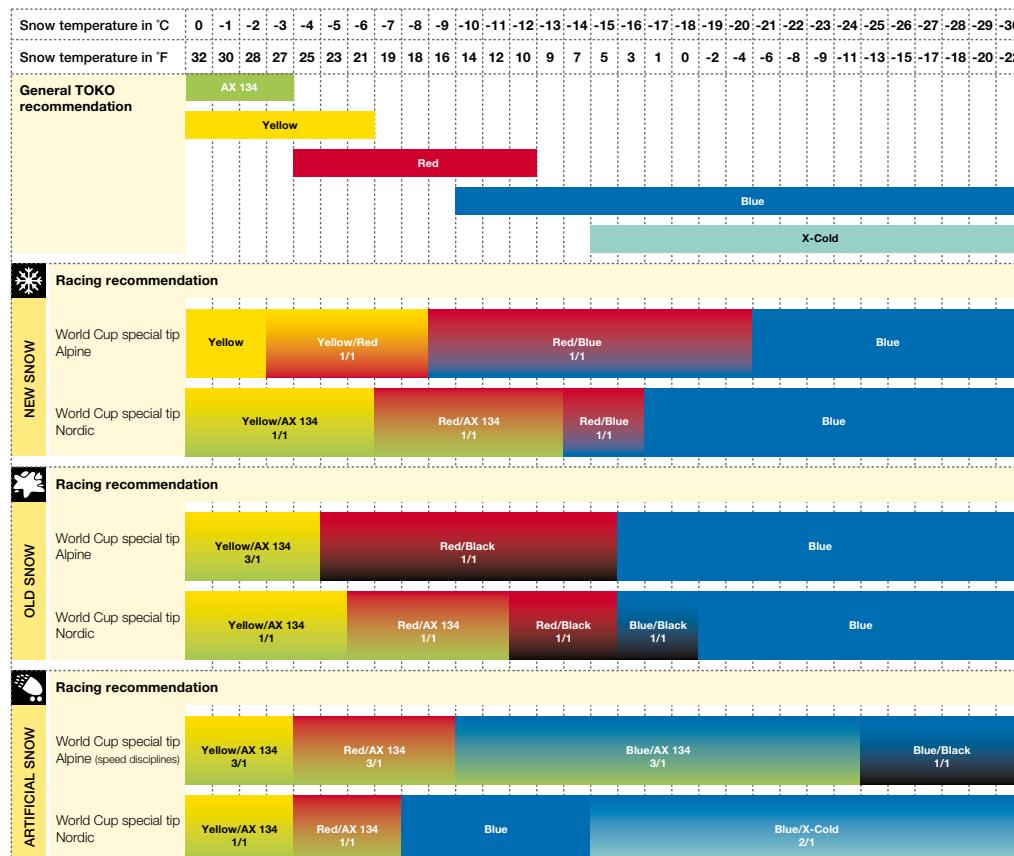

GLIDE WAX BRUSH KNOW-HOW

1. COPPER BRUSHES

Mit der Kupfer- oder der Stalhaarbüste wird der Belag sowohl vor dem Waxen als auch nach dem Waxen ausgebürstet.

Avec la brosse en fils de cuivre ou d'acier, la semelle est brossée avant et après le fartage.

La soletta viene spazzolata sia prima che dopo la sciolinatura con la spazzola in rame o con quella in filo d'acciaio.



Base Brush
Combi Nylon/Copper



Base Brush oval
Steel Wire



Base Brush Copper



Single Axle



Rotary Brush Brass

2. NYLON BRUSHES

Mit den Nylonbürsten wird der Belag poliert.

La semelle est ensuite polie avec la brosse en nylon.

La spazzola in nylon serve per lucidare la soletta.



Base Brush
Nylon



Base Brush oval
Nylon



Rotary Brush Nylon
Grey



Rotary Brush
Nylon Black

3. FINISHING BRUSHES

Mit den Pferdehaarbüßen oder der Polishing Bürste wird der Belag ganz am Schluss nochmals ausgebürstet.

Tout à la fin, la semelle est à nouveau brossée avec la brosse en crin de cheval ou avec la brosse de polissage.


Al termine, la soletta viene spazzolata con la spazzola in crine di cavallo o con quella polishing.



Base Brush
Horsehair



Base Brush oval
Horsehair

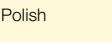

Polish



Rotary Cork
Roller




Rotary Brush
Horsehair



Polishing Brush



Axe for
Snowboards

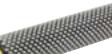

Rotary Brush Nylon
Grey for Snowboards

TOP FINISH

Die 100 % Racing Technology Top Finish Produkte werden vor allem im Rennsport und von sehr ambitionierten Freizeitathleten eingesetzt. Mit den neu entwickelten Top Finish Produkten setzt TOKO auf eine Hightech-Formel, die den Widerstand zwischen Skibeflag und Laufoberfläche auf ein Minimum reduziert. Bei jeder Temperatur und jedem Schnee, bei gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Nässe und Verschmutzung.

HelX, JetStream Powder und JetStream Bloc: Für messbar höhere Beschleunigungswerte, optimale Gleiteigenschaften und konstante Langzeitperformance auf höchstem Niveau – und die entscheidenden Sekundenbruchteile kurz vor der Ziellinie.

TOP FINISH

Les produits Top Finish 100 % Racing Technology sont utilisés surtout en racing et par les accros de ski. Avec les nouveaux produits Top Finish, TOKO se concentre sur la formule high-tech qui réduit la résistance entre la semelle et la surface à un minimum. Dans chaque température et neige, avec en même temps une protection fiable contre l'humidité et la saleté.

HelX, JetStream Powder et JetStream Bloc : pour une accélération plus grande, les caractéristiques de glissement optimales et une performance constante de longue durée sur le plus haut niveau – et aussi pour les fractions décisives d'une seconde avant la ligne d'arrivée.

TOP FINISH

I prodotti Top Finish 100% Racing Technology vengono utilizzati soprattutto nelle gare e da atleti dilettanti molto ambiziosi. Con i prodotti di nuova concezione Top Finish, TOKO punta su una formula high tech che riduce al minimo la resistenza tra la soletta dello sci e la superficie d'attrito. A qualsiasi temperatura e con ogni tipo di neve, proteggendo allo stesso tempo in modo affidabile dal bagnato e dallo sporco.

HelX, JetStream Powder e JetStream Bloc: per elevati valori di accelerazione misurabili, ottimale scorrevolezza e performance a lungo termine costante ai massimi livelli – e per le frazioni di secondo decisive prima del traguardo.



athlete: Erik Lesser, photo: Nordic Focus

WAXIRON TEMPERATURE			
WAX	Yellow	Red	Blue
°C	150°	150°	150°
°F	302°	302°	302°

T18 Digital Racing Iron 850 W



T14 Digital 1200 W



HOT WAX



JetStream Powder yellow
Snow 0 °C - 4 °C
Snow 32 °F - 25 °F



JetStream Powder red
Snow -2 °C - 12 °C
Snow 28 °F - 11 °F



JetStream Powder blue
Snow -8 °C - 30 °C
Snow 18 °F - 22 °F

TOP FINISH – 100 % FLUORO

Thermo Cork



LIQUID WAX



HelX yellow
Snow 0 °C - 4 °C
Snow 32 °F - 25 °F



HelX red
Snow -2 °C - 12 °C
Snow 28 °F - 11 °F



HelX blue
Snow -8 °C - 30 °C
Snow 18 °F - 22 °F

Thermo Cork



RUB-ON WAX



JetStream Bloc yellow
Snow 0 °C - 4 °C
Snow 32 °F - 25 °F



JetStream Bloc red
Snow -2 °C - 12 °C
Snow 28 °F - 11 °F



JetStream Bloc blue
Snow -8 °C - 30 °C
Snow 18 °F - 22 °F

GLIDE WAX TOP FINISH LIQUID APPLICATION


HeiX yellow



HeiX red



HeiX blue

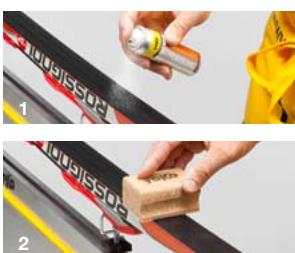

Racing Waxremover



Base Tex



HELX 2.0

Dank der innovativen Formulierung wird die Mikrostruktur des Belages optimal beschichtet, die Makrostruktur jedoch nicht beeinträchtigt. Dadurch wird bei kalten Verhältnissen der Wasserfilm schneller gebildet und aufrechterhalten. In warmen Verhältnissen wird der Wasserfilm optimal verdrängt, sodass kein Vakuumeffekt entstehen kann. Daraus folgt, dass die Reibung bei allen Schneearten und Temperaturbedingungen deutlich verringert wird, wodurch die Beschleunigungswerte, die Gleiteigenschaften, die Endgeschwindigkeit und die Langzeitperformance aussergewöhnlich verbessert werden.

Die zu behandelnde Belagsoberfläche wird bei beiden Anwendungen zunächst sehr gut abgezogen und ausgebürstet.

Alpinski / Snowboard

Abb.1) Aufsprühen. Die Lauffläche des Skis 1 Mal in Laufrichtung von der Spitze bis zum Ende mit einer gleichmässigen Schicht HeiX besprühen. Bei der Anwendung auf dem Snowboard sind es ca. 3 Applikationen, um die ganze Lauffläche zu besprühen.

Abb.2) Sofort mit der weissen Seite des Thermo Corks ohne Druck in Laufrichtung von der Spitze zum Ende und wieder zurück über den Belag wischen. HeiX wird so gleichmässig verteilt und trocknet schneller ab.

Tipp:

Für eine optimale Startbeschleunigung beim Rennen ist es empfehlenswert, das HeiX 20 – 30 Minuten nach der Anwendung trocken zu lassen.

Langlaufski

Abb.1) Aufsprühen. Die Lauffläche des Skis 1 Mal in Laufrichtung von der Spitze bis zum Ende mit einer gleichmässigen Schicht HeiX besprühen.

Abb.2) Sofort mit der weissen Seite des Thermo Corks mit leichtem Druck in Laufrichtung von der Spitze zum Ende über den Belag wischen. HeiX wird so gleichmässig verteilt und trocknet schneller ab. Nach wenigen Minuten ist der Ski bereit für das Rennen.

REINIGEN MIT RACING WAXREMOVER

Durch die erhöhten Hafteigenschaften von HeiX ist es unumgänglich den Ski mit dem speziell für Topfinish entwickelten Racing Waxremover vor der nächsten Waxung zu reinigen.

Abb.1) Reinigen. Racing Waxremover auf Base Tex geben und den Belag gründlich reinigen.

Tipp:

Nach der Verwendung von Racing Waxremover den Belag ca. 15 Minuten trocknen lassen. Danach ist der Ski bereit für das Waxen.

HELX 2.0

Grâce à la nouvelle formule innovante, la micro-structure de la semelle de ski dispose d'un revêtement optimal, qui n'affecte aucunement la macrostructure. Lors de températures froides, le film d'eau se forme plus rapidement et il demeure. Lors de températures chaudes, le film d'eau est parfaitement évacué, ainsi aucun effet de succion n'est générée. Cela a pour effet de réduire sensiblement la friction, quels que soient les types de neige et les conditions de température, améliorant considérablement les valeurs d'accélération, les propriétés de glisse, la vitesse de pointe et la performance longue durée.

La surface à être traitée doit d'abord être bien enlevée et brossée.

Ski Alpin / Snowboard

Fig. 1) Pulvériser. Pulvérisez une fois une fine couche régulière sur la semelle du ski de l'avant à l'arrière. S'il s'agit d'un snowboard, vous avez besoin d'environ trois couches pour bombar toute la semelle.

Fig. 2) Polir. Directement après, lessivez la semelle de l'avant à l'arrière sans pression utilisant la côté blanche du thermo cork. Comme cela, HeiX sera distribué également et peut sécher plus vite.

Tuyau :

Pour l'accélération optimale au démarrage, nous vous conseillons de laisser sécher HeiX pendant 20–30 minutes après l'application.

Ski Nordique

Fig. 1) Pulvériser. Pulvérisez une fois une fine couche régulière sur la semelle du ski de l'avant à l'arrière.

Fig. 2) Polir. Directement après, lessivez la semelle de l'avant à l'arrière avec peu de pression utilisant la côté blanche du thermo cork. Comme cela, HeiX sera distribué également et peut sécher plus vite. Après quelques minutes, les ski est prêt pour la course.

HELX 2.0

Grazie alla formulazione di nuova generazione, la microstruttura della soletta viene rivestita in modo ottimale, senza tuttavia pregiudicarne la macrostruttura. In condizioni di particolare freddo questo permette al sottile strato d'acqua di formarsi più velocemente e di mantenersi. In caso di temperatura più calda, questo strato viene rimosso in modo ottimale evitando l'effetto "vuoto". Il risultato è la notevole riduzione dell'attrito con tutti i tipi di neve e a tutte le temperature, mentre i valori di accelerazione, la scorrivolezza, la velocità finale e la performance di lunga durata migliorano in modo eccezionale.

In entrambe le applicazioni la soletta deve essere dapprima pulita e spazzolata molto bene.

Sci alpino / Snowboard

Fig. 1) Applicazione a spruzzo. Applicare con un singolo spruzzo uno strato uniforme di HeiX sulla soletta dello sci in senso longitudinale dall'inizio alla fine. L'utilizzo sullo snowboard richiede circa 3 applicazioni per spruzzare lungo tutta la soletta.

Fig. 2) Lucidatura. Strofinare subito la soletta con la parte bianca del Thermo Cork senza pressione in senso longitudinale dall'inizio alla fine, avanti e indietro. In questo modo HeiX viene distribuita uniformemente e asciuga più velocemente.

Consiglio:

Per un'accelerazione iniziale ottimale nelle gare si raccomanda di far asciugare HeiX per 20-30 minuti dopo l'applicazione.

Sci da fondo

Fig. 1) Applicazione a spruzzo. Applicare con un singolo spruzzo uno strato uniforme di HeiX sulla soletta dello sci in senso longitudinale dall'inizio alla fine.

Fig. 2) Lucidatura. Strofinare subito la soletta con la parte bianca del Thermo Cork con una leggera pressione in senso longitudinale dall'inizio alla fine. In questo modo HeiX viene distribuita uniformemente e asciuga più velocemente. Dopo alcuni minuti lo sci è pronto per la gara.

NETTOYAGE AVEC RACING WAXREMOVER

À cause de la forte adhésion de HeiX, il est indispensable de nettoyer le ski avec Racing Waxremover avant le prochain fartage.

Fig. 1) Nettoyage. Verser quelques gouttes de Racing Wax Remover sur Base Tex et nettoyer profondément la semelle.

Tuyau:

Laisser sécher la semelle pendant environ 15 minutes après l'usage de Racing Waxremover. Ensuite, le ski est prêt pour le fartage.

PULITURA CON RACING WAXREMOVER

Viste le elevate caratteristiche di tenuta di HeiX è indispensabile pulire lo sci prima della sciolinatura successiva con Racing Waxremover sviluppato appositamente per Topfinish.

Fig. 1) Pulitura. Applicare Racing Waxremover sul Base Tex e pulire la soletta accuratamente.

Consiglio:

Dopo aver utilizzato Racing Waxremover far asciugare la soletta per circa 15 minuti. A questo punto lo sci è pronto per la sciolinatura.

JetStream Powder
yellow



JetStream Powder
red



JetStream Powder
blue



T18 Digital Racing Iron
850 W



Nylon Brush



Base Brush oval
Copper



Base Brush oval
Horsehair



Thermo Cork



JETSTREAM POWDER 2.0

JetStream ist ein 100 % Perfluorcarbon-Wax und wird als Hightech-Finish verwendet. Das vollsynthetische Wax steigert den wasser- und schmutzabstossenden Effekt bis an die Grenzen des Möglichen. Die Reibung wird auf ein Minimum reduziert. Es ist aufgrund der absoluten Top-Eigenschaften im Gleitverhalten ein Produkt, das zur Standardausrüstung eines jeden Weltcup-Servicemannes gehört. Durch das Einbügeln ist dieses Pulver äusserst abriebfest.

Abb. 1) Der Skibag ist mit einer HF Waxung vorbereitet, der Belag sauber abgezogen und ausgebürstet. Jetzt das JetStream Powder gleichmässig auf den Belag aufstreuen.

Abb. 2) JetStream Powder einbügeln. Mit dem Bügeleisen langsam aber stetig über den Belag fahren (150°C). Bei Bedarf ein weiteres Mal JetStream einbügeln.

Abb. 3) Mit der Nylon Brush die Wachsdecke leicht „aufkratzen“. Lose Teile werden so wieder zu Pulver.

Abb. 4) Die Pulverschicht nun zum letzten Mal einbügeln.

Abb. 5) Den Belag zunächst mit der Kupferbürste leicht 2 – 3 mal ausbürsten. Danach mit der Nylonbürste den Belag 4 – 5 mal gut ausbürsten. Am Ende den Belag mit der Pferdehaarbürste sehr gut ausbürsten.

Abb. 6) Danach erfolgt die Politur mit der weißen Seite des Thermo Cork.
Mit der Base Brush Horsehair oder der Polishing Brush den Belag nochmals ausbürsten.

Tipp:
Diese Applikationsmethode wird im Langlaufsport angewandt. Der Ablauf ist aber auch bei einem Alpiniski identisch.



JETSTREAM POWDER 2.0

JetStream est un fart contenant 100 % de perfluorocarbure, qui est utilisé comme finition high-tech. Ce fart entièrement synthétique augmente l'effet hydrophobe et anti-poussière jusqu'aux limites du possible. La friction est réduite à un minimum. En raison de ses propriétés de glisse inégalées, il s'agit d'un produit qui fait partie de l'équipement standard de tout membre d'une équipe d'entretien de la coupe du monde. Passée au fer, cette poudre devient particulièrement résistante à l'abrasion.

Fig. 1) Une fois la semelle de ski bien nettoyée et raclée et préparée avec un fart HF, saupoudrez-la uniformément de JetStream Powder.

Fig. 2) Appliquez la JetStream Powder à l'aide d'un fer à repasser. Passez le fer (150 °C) lentement, mais de façon continue. Répétez l'opération si nécessaire.

Fig. 3) Grattez légèrement la couche de fart avec la Nylon Brush. L'excédent se désagrègera ainsi à nouveau.

Fig. 4) Appliquez une dernière fois la couche de poudre au fer à repasser.

Fig. 5) Commencez par brossez légèrement la semelle 2 – 3 fois avec la brosse en cuivre. Brossez ensuite la semelle 4 – 5 fois avec la brosse en nylon. Terminez en brossant très bien la semelle avec la brosse en crins de cheval.

Fig. 6) Il ne reste plus qu'à polir la semelle avec la partie blanche du Thermo Cork.
Brossez une dernière fois la semelle avec la Base Brush Horsehair ou la Polishing Brush.

Tuyau:
Cette méthode d'application est employée pour le ski de fond. Le processus est cependant identique pour le ski alpin.

JETSTREAM POWDER 2.0

JetStream è una sciolina a base di perfluorocarburo puro e viene utilizzata come finitura high-tech. Questa sciolina sintetica al 100 % aumenta l'effetto repellente nei confronti di acqua e sporco fino al limite possibile. Essa riduce al minimo l'usura. Grazie alle eccellenti caratteristiche di scivolamento, questa sciolina rappresenta un «must» nell'attrezzatura standard di qualsiasi assistente tecnico della coppa del mondo. Applicata a caldo con il ferro questa polvere è particolarmente resistente alla abrasione.

Fig. 1) Una volta ripulita e spazzolata, si prepara la soletta dello sci con una sciolina HF. Distribuire ora uniformemente sulla soletta JetStream Powder.

Fig. 2) Appicare a caldo con il ferro JetStream Powder. Passare lentamente il ferro da stirto sulla soletta in modo continuo (150°C). Se necessario, applicare nuovamente JetStream Powder a caldo con il ferro.

Fig. 3) "Graffiare" leggermente con la spazzola in nylon lo strato di sciolina in modo che i frammenti si polverizzino nuovamente.

Fig. 4) Appicare a caldo un'ultima volta lo strato di polvere.

Fig. 5) Per prima cosa si spazzola delicatamente 2 o 3 volte con la spazzola di rame. Successivamente la soletta viene spazzolata a fondo 4 o 5 volte con una spazzola di nylon. In conclusione si passa alla spazzola di crine di cavallo.

Fig. 6) A questo fa seguito la lucidatura con il lato bianco di Thermo Cork.
Spazzolare ancora una volta la soletta con Base Brush Horsehair o con Polishing Brush.

Consiglio:
Questa modalità di applicazione è adatta per lo sci di fondo ed è identica anche per lo sci alpino.

JetStream Bloc yellow



JetStream Bloc red



JetStream Bloc blue



Thermo Cork



Polishing Brush



Base Brush Horsehair



JETSTREAM BLOC 2.0

Das JetStream-Pulver in gepresster Form wird im Rennsport häufig als letzter Schliff verwendet. Es besitzt dieselben wasser- und schmutzabstossenden Eigenschaften wie das JetStream Powder.

Abb. 1) JetStream Bloc gleichmässig auf dem fertig präparierten Ski/Board mit gleichmässigem Druck aufreiben.

Abb. 2) Mit der Korkseite des Thermo Cork die JetStream Schicht gut in den Belag einpölieren.

Abb. 3) Den Belag nun gut polieren. Diese Arbeit wird mit der weißen Seite des Thermo Cork ausgeführt.

Abb. 4) Am Schluss mit der Base Brush Horsehair oder der Polishing Brush den Belag nochmals leicht ausbürsten. Am Schluss mit dem Base Tex den Staub wegwischen.

Tipp:

Diese Technik wird sehr oft auf Alpinski und Snowboard angewandt. Selbstverständlich ist es aber auch eine sehr gute Möglichkeit für Langlaufski. Diese Applikationsform wird im Langlauf für kürzere Distanzen angewandt.

JETSTREAM BLOC 2.0

La poudre JetStream comprimée est souvent utilisée dans les sports de compétition pour une parfaite finition. Elle possède les mêmes propriétés hydrophobes et empêche aussi bien l'accumulation d'impuretés que le JetStream Powder.

Fig. 1) Une fois la préparation terminée, appliquez le JetStream Bloc sur toute la surface du ski / de la planche en maintenant une pression homogène.

Fig. 2) Faites bien pénétrer la couche de JetStream dans la semelle à l'aide de la partie en liège du Thermo Cork.

Fig. 3) Puis bien polir la semelle en employant cette fois-ci la partie blanche du Thermo Cork.

Fig. 4) Terminez en brossant de nouveau légèrement la semelle avec la Base Brush Horsehair ou la Polishing Brush. Essuyez enfin la poussière à l'aide du Base Tex.

Tuyau:

Cette technique est très souvent appliquée dans le ski alpin et le snowboard. Bien entendu, cette option s'adapte également très bien au ski de fond. En ski de fond, cette méthode d'application est utilisée pour les courtes distances.

JETSTREAM BLOC 2.0

Nelle gare di sci la polvere JetStream compressa viene spesso utilizzata come ultimo tocco di rifinitura. Possiede le stesse caratteristiche repellenti di acqua e sporco della JetStream Powder non compressa.

Fig. 1) Applicare JetStream uniformemente sullo sci / snowboard preparato, strofinando con una pressione costante.

Fig. 2) Sfregare bene lo strato di JetStream sulla soletta servendosi del lato in sughero di Thermo Cork.

Fig. 3) Ora lucidare bene la soletta. Eseguire questa operazione servendosi del lato bianco di Thermo Cork.

Fig. 4) Infine spazzolare di nuovo leggermente la soletta con Base Brush Horsehair o con Polishing Brush. Per finire, rimuovere la polvere con Base Tex.

Consiglio:

Questa tecnica è utilizzata frequentemente nello sci alpino e nello snowboard. Naturalmente è possibile utilizzarla con ottimi risultati anche nello sci di fondo. Nello sci di fondo questo tipo di applicazione è impiegato per le brevi distanze.

GLIDE WAX EXPRESS WAX APPLICATION

EXPRESS RACING



Einfache und schnelle Skipflege für mehr Fahrvergnügen und mehr Sicherheit beim Skifahren, Langlaufen, Snowboardfahren oder auf der Skitour.

LIQUID WAX



Express Racing Spray

Entretien simple et rapide des skis pour un plus grand plaisir de glisse et une plus grande sécurité en ski de randonnée, ski de fond, snowboard ou lors d'une randonnée à ski.

RUB-ON WAX



Express Racing Rub-on

Una manutenzione semplice e veloce degli sci per divertirsi al massimo e in tutta sicurezza mentre si praticano sci, sci di fondo, snowboard o sci alpinismo.

PASTE WAX



Express Racing Paste

EXPRESS UNIVERSAL



LIQUID WAX



Express Maxi Express Pocket Express Mini

RUB-ON WAX



Express Rub-on

PASTE WAX



Express TF90 Paste Wax

EXPRESS NORDIC



LIQUID WAX



Express Grip & Glide Express Grip & Glide Pocket

RUB-ON WAX



PASTE WAX

Express Racing Rub-on



Express



Maxi Pocket Mini

Express Racing Spray



Textile Proof




T8 800 W



LF Hot Wax Red



NF Hot Wax Red

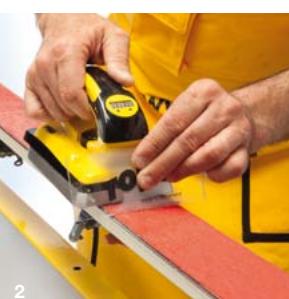

PRÄPARATION VON TOURENSKI

Fellbehandlung

Durch die Behandlung mit Wax werden die Gleiteigenschaften von Fellen verbessert und ein Aneisen und Stollenbildung verhindert.

Abb. 1) Fellbehandlung mit Aufreibwax. TOKO HF Rub-On eignet sich optimal zur Fellbehandlung auch unterwegs während der Skitour. Wax in Haarrichtung (von der Skispitze zum Skiente) leicht aufreiben.

Waxe zur Fellbehandlung

Express Universal:

Für die normale Tourenfellanwendung.

Express Racing Spray:
Performance, schnelles Fell.

Tipp:

Alternativ kann auch TOKO Textile Proof verwendet werden. Dadurch kann die Wasser-/Schmutzabweisung verbessert werden.

FELLBEHANDLUNG MIT HEISSWAX

Skibelagspflege zuhause

Die optimale Pflege für Tourenskibeläge ist Heisswaxen. Sehr geeignet für Tourenskis ist TOKO NF Hot Wax Red oder TOKO LF Hot Wax Red.

Abb. 1) Skitouren Routiniers behandeln die Felle mit Heisswax. In Haarrichtung auf das Fell streichen.

Abb. 2) Wax in Haarrichtung einbügeln. Optional kann die Abziehklinge direkt hinter das Bügeleisen gehalten und überschüssiges Wax gleich wieder abgezogen werden. Bügeleisen einmal von Skispitze bis Skiente führen.

TOKO LF und NF Wax dürfen für Tourenski verwendet werden.

Wichtig: Wax gut abziehen und ausbürsten. Waxreste auf der Belagsoberfläche können sich negativ auf die Klebewirkung der Felle auswirken.

PRÉPARATION DES SKIS DE RANDONNÉE

Traitement des peaux

Le traitement des peaux permet d'améliorer leurs propriétés de glisse et d'éviter la formation d'une croûte de glace ou de paquets de neige.

Fig. 1) Traitement des peaux au fart de frottement. Le fart TOKO HF Rub-On est parfaitement adapté au traitement des peaux, même en cours de randonnée. Appliquez le fart dans le sens des poils (de la spatule vers le talon) en appuyant légèrement.

Farts pour traitement des peaux

Express Universal :

Pour une utilisation normale sur peaux de randonnée.

Express Racing Spray :
Performance, peau rapide.

Tuyau :

Il est aussi possible d'utiliser TOKO Textile Proof en alternative. Cela peut améliorer l'élimination de l'eau / des saletés.

PREPARAZIONE DEGLI SCI ALPINISMO

Trattamento delle pelli

Una sciolinatura delle pelli permette di migliorare le loro proprietà di scorrevolezza, evitando che i peli si congelino tra di loro e la formazione di scanalature.

Fig. 1) Trattamento delle pelli con sciolina per applicazione a strofinamento. TOKO HF Rub-On è la soluzione ottimale per il trattamento della pelle anche strada facendo durante lo sci alpinismo. Applicare la sciolina in direzione del pelo (dalla punta alla coda dello sci) con una leggera pressione.

Cere per il trattamento delle pelli

Express Universal:

pelle per il normale utilizzo durante lo sci alpinismo.

Express Racing Spray:
pelle performante e veloce.

Consiglio:

In alternativa si può utilizzare anche TOKO Textile Proof. In questo modo si può migliore la repellenza all'acqua e allo sporco.

TRAITEMENT DES PEAUX AU FART À CHAUD

Entretien de la semelle chez soi

Le fartage à chaud est la meilleure technique d'entretien des semelles de skis de randonnée. Le fart TOKO NF Hot Wax Red ou TOKO LF Hot Wax Red est particulièrement adapté aux skis de randonnée.

Fig. 1) Les spécialistes du ski de randonnée traitent les peaux au fart à chaud. Étalez le fart sur la peau, dans le sens des poils.

Fig. 2) Application du fart à l'aide du fer dans le sens des poils. Il est possible de fixer la lame de raclage juste derrière le fer pour racler immédiatement l'excédent de fart. Passez une seule fois le fer de la spatule au talon.

TOKO LF et NF Wax peuvent être utilisés pour les skis de randonnée.

Important : bien racler et brosser le fart sur la semelle. Les résidus de fart sur la surface de la semelle peuvent avoir des effets négatifs sur l'adhérence des peaux.

TRATTAMENTO DELLE PELLI CON SCIOLINA CALDO

Manutenzione delle solette a casa

Il prodotto ottimale per la cura della soletta di uno sci da sci alpinismo è la sciolina a caldo. Molto indicata per gli sci da sci alpinismo è la sciolina TOKO NF Hot Wax Red o TOKO LF Hot Wax Red.

Fig. 1) Gli esperti di sci alpinismo trattano la pelle con sciolina a caldo. Applicare sulla pelle in direzione del pelo.

Fig. 2) Applicazione della sciolina in direzione del pelo. A scelta è possibile tenere la spatola direttamente dietro al ferro da stirio e asportare subito la sciolina in eccesso. Passare una volta il ferro dalla punta alla coda dello sci.

TOKO LF e NF Wax possono essere utilizzate per lo sci alpinismo.

Importante: Asportare e spazzolare bene la sciolina. I residui di sciolina sulla superficie della soletta possono influire negativamente sulle proprietà di adesione della pelle.

CLASSIC SKIS WITH SKIN

Fell vor der Waxbehandlung mit Skin Cleaner reinigen.



Express Racing Spray



Thermo Cork



Nettoyez la peau avec Skin Cleaner avant d'appliquer le fart.



Pulire la pelle con Skin Cleaner prima del trattamento con la sciolina.



Express Racing Rub-on



Ski und Schuppe vor dem Waxen mit Waxremover reinigen.



Express Grip & Glide



Express Grip & Glide Pocket



Express Racing Spray



Ski & Fell wachsen
Farez le ski et la peau
Sciolarne sci & pelle

Ski & Fell polieren
Polissez le ski et la peau
Sciolarne sci & pelle

FISH SCALE

Ski und Schuppe vor dem Waxen mit Waxremover reinigen.

Nettoyez le ski et les écailles avec Waxremover avant le fartage.

Prima di applicare la sciolina pulire sci e squame con Waxremover.



Express Grip & Glide



Express Grip & Glide Pocket



Express Racing Spray



Ski & Schuppe wachsen
Farez le ski et les écailles
Sciolarne sci & squame

Ski & Schuppe polieren
Polissez le ski et les écailles
Sciolarne sci & squame

Tipp:
Ski am Abend wachsen, am Morgen polieren.

Tuyau :
Farez le ski le soir et polissez-le le matin.

Consiglio:
applicare la sciolina sugli sci la sera e lucidarli la mattina.

NORDIC GRIP LINE

GRIPWAX



Nordic Base Wax green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic Grip Wax yellow
Snow 0 °C - -2 °C
Snow 32 °F - 28 °F



Nordic Grip Wax red
Snow -2 °C - -10 °C
Snow 28 °F - 14 °F



Nordic Grip Wax blue
Snow -7 °C - -30 °C
Snow 19 °F - -22 °F

KLISTER



Nordic Base Klister green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic Klister yellow
Snow 0 °C - -2 °C
Snow 32 °F - 28 °F



Nordic Klister red
Snow -1 °C - -8 °C
Snow 30 °F - 18 °F



Nordic Klister blue
Snow -7 °C - -30 °C
Snow 19 °F - -22 °F

KLISTERSPRAY



Nordic KlisterSpray Base green
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F



Nordic KlisterSpray Universal
Snow 0 °C - -30 °C
Snow 32 °F - -22 °F

NORDIC GRIP LINE GRIP- AND KLISTERWAX

Nordic Base Wax
green



Gripzone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen.
Gleitzone mit Masking Tape abkleben.

GRIPWAX

Abb. 1) Abstosszone aufrauen. Abstosszone mit Sandpapier aufrauen und Staub mit Base Tex entfernen.

Abb. 1) Nordic Base Wax green auftragen. Nordic Base Wax green dient als unschlagbare Grundlage für alle Trockenwaxe. Es verbessert die Haftung der Waxe drastisch.

Abb. 2) Verbügeln. Grundwax verbügeln und den Ski gut in der Kälte auskühlen lassen.

Abb. 3) Verkorken. Mit Plasto Cork oder Wax Cork die Basis leicht verkorken.

Abb. 3) Wax auftragen. Das gewünschte Nordic Grip Wax yellow, red oder blue in 3–4 dünnen Schichten auftragen.

Verkorken. Jede Schicht separat verkorken.



KLISTERWAX

Abb. 1) Abstosszone aufrauen. Abstosszone mit Sandpapier aufrauen und Staub mit Base Tex entfernen (wie GripWax).

Abb. 1) Nordic Base Klister green auftragen. Nordic Base Klister green dient als unschlagbare Grundlage für alle Klister. Es verbessert die Haftung der Klister drastisch.

Abb. 2) Verbügeln. Nordic Base Klister green verbügeln und den Ski gut in der Kälte auskühlen lassen.

Tipp:
Bügeleisen mit Waxentferner nach Gebrauch gut reinigen.

Abb. 2) Nordic Klister yellow, red oder blue auftragen. Nordic Klister yellow, red oder blue in gleichmässigen Abständen auf die Abstossfläche auftragen.

Abb. 3) Verkorken. Nordic Klister yellow, red oder blue mit Plasto Cork oder Wax Cork verkorken.



Plasto Cork



Wax Cork

Nettoyez bien la zone d'adhérence avec Waxremover ou Gel Clean. Protégez la zone de glissement avec Masking Tape.

GRIPWAX

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de poussée au papier de verre et éliminez la poussière avec Base Tex.

Fig. 1) Appliquer Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green est une base incomparable pour tous les farts d'accrochage. Elle améliore sensiblement l'adhérence des farts.

Fig. 2) Repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez refroidir complètement le ski au frais.

Fig. 3) Frotter au liège. Brossez légèrement la base avec le bloc de liège Plasto ou Wax de TOKO.

Fig. 3) Appliquer le fart. Appliquez 3 à 4 fines couches du Nordic Grip Wax yellow, red ou blue choisi.

Frotter au liège. Après chaque couche, frottez le fart avec le bloc de liège.

Pulire la zona grip con Waxremover o Gel Clean.
Appicare il Masking Tape sulla zona di scivolamento.

GRIPWAX

Fig. 1) Irruvidimento della zona di spinta. Irruvidire la zona di spinta con carta abrasiva e rimuovere la polvere con il Base Tex.

Fig. 1) Applicazione di Nordic Base Wax green. Nordic Base Wax green è una base imbattibile per tutte le scioline a secco. Essa migliora l'adesione di queste ultime.

Fig. 2) Fissaggio a caldo. Fissare la base con il ferro e lasciar raffreddare completamente lo sci al freddo.

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. Tirare la base leggermente con il Plasto Cork o Wax Cork.

Fig. 3) Applicazione della sciolina. Appicare la Nordic Grip Wax yellow, red o blue desiderata in 3–4 strati sottili.

Fissaggio con il sughero. Tirare con il sughero ciascuno strato.

KLISTERWAX

Fig. 1) Gratter la surface de poussée. Grattez la surface de poussée au papier de verre et éliminez la poussière avec Base Tex (come il GripWax).

Fig. 1) Appliquer Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green est une base incomparable pour tous les farts d'accrochage. Elle améliore sensiblement l'adhérence des farts.

Fig. 2) Repasser. Passez la farteuse sur le fart de base et laissez refroidir complètement le ski au frais.

Tuyau:
nettoyez soigneusement le fer à repasser avec un défarteur après usage.

Fig. 2) Appliquer Nordic Klister yellow, red ou blue. Appliquer Nordic Klister yellow, red ou blue à intervalles réguliers sur les surfaces d'appui.

Fig. 3) Frotter au liège. Frottez Nordic Klister yellow, red ou blue avec Plasto Cork ou Wax Cork.

Fig. 1) Irruvidimento della zona di spinta. Irruvidire la zona di spinta con carta abrasiva e rimuovere la polvere con il Base Tex (come il GripWax).

Fig. 1) Applicazione Nordic Base Klister green. Nordic Base Klister green è una base imbattibile per tutte le scioline klister. Esso migliora notevolmente l'adesione del klister.

Fig. 2) Fissaggio a caldo. Fissare Nordic Base Klister green con il ferro e lasciar raffreddare completamente lo sci al freddo.

Consiglio:
dopo l'uso pulire il ferro accuratamente con Waxremover.

Fig. 2) Applicazione Nordic Klister yellow, red o blue. Appicare Nordic Klister yellow, red o blue uniformemente distanziato sulla zona di spinta.

Fig. 3) Fissaggio con il sughero. Tirare Nordic Klister yellow, red o blue con il Plasto Cork o Wax Cork.

NORDIC GRIP LINE NORDIC KLISTERSPRAY

Base Tex



Masking Tape white



Nordic KlisterSpray
Base green



Plasto Cork



Nordic KlisterSpray
Universal



Gripzone mit Waxremover oder Gel Clean gut reinigen.
Gleitzone mit Masking Tape abkleben.

NORDIC KLISTERSPRAY

Abb. 1) Abstosszone aufrauhen. Abstosszone mit 100er oder 120er Schleifpapier längs aufrauhen und Staub mit Base Tex entfernen.



Abb. 2) Eine Schicht Nordic KlisterSpray Base green auf die Abstosszone sprühen. (Je eine Skihälfte besprühen).

Wichtig:

Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.

Tipp:

Nordic KlisterSpray Base green ist eine hervorragende Basis für Trockenwaxe sowie Klisterwaxe.
KlisterSpray mindestens 5 Minuten auf dem Belag draussen trocknen lassen. Die besten Resultate werden erzielt, wenn das KlisterSpray über Nacht aushärten kann.



Abb. 3) Mit dem Plastokork die Klisterschicht ohne grossen Druck verkorken.



Abb. 4) 4 – 5 Schichten Nordic KlisterSpray Universal auf die Abstosszone sprühen. (Je eine Skihälfte besprühen).

Wichtig:

Dose nicht über Kopf sprühen, maximal waagrecht halten.



Abb. 5) Trocknen lassen. Nordic KlisterSpray Universal mindestens 5 Minuten draussen trocknen lassen.
Danach lässt sich die Klisterschicht korken.

Tipp:

Bei wechselnden Verhältnissen (von Trockenwax auf Klisterwax) kann das KlisterSpray Universal über die Trockenwaxschicht gesprüht werden. Hervorragend geeignet für Rennen mit Schlussanstiegen.

Nettoyez bien la zone d'adhérence avec Waxremover ou Gel Clean. Protégez la zone de glissement avec Masking Tape.

NORDIC KLISTERSPRAY

Fig. 1) Poncez la zone d'accroche. Poncez la zone d'accroche dans la longueur avec du papier à grain 100 ou 120 et retirez la poussière avec Base Tex.

Fig. 2) Vaporisez une couche de Nordic KlisterSpray Base green sur la zone d'accroche. (Vaporisez sur une moitié de ski à la fois).

Important :

Ne penchez pas la tête de vaporisation vers le bas, restez aussi à l'horizontale que possible.

Tuyau :

Nordic KlisterSpray Base green est une excellente base pour les farts à sec et les farts Klister.
Laissez sécher le KlisterSpray sur la semelle durant au moins 5 minutes à l'extérieur. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le KlisterSpray peut durcir durant une nuit.

Fig. 3) Bouchez la couche Klister avec Plastokork sans trop de pression.

Fig. 4) Vaporisez 4 – 5 couches de Nordic KlisterSpray Universal sur la zone d'accroche. (Vaporisez sur une moitié de ski à la fois).

Important :

Ne penchez pas la tête de vaporisation vers le bas, restez aussi à l'horizontale que possible.

Fig. 5) Laissez sécher. Laissez sécher le Nordic KlisterSpray Universal au moins 5 minutes à l'extérieur. La couche Klister peut ensuite être bouchée.

Tuyau :

En cas de conditions changeantes (de fart à sec à Klister-wax) il est possible de vaporiser le KlisterSpray Universal sur la couche de fart à sec. Particulièrement adapté aux courses avec montées finales.

Pulire la zona grip con Waxremover o Gel Clean.
Appicare il Masking Tape sulla zona di scivolamento.

NORDIC KLISTERSPRAY

Fig. 1) Irruvidire la zona di spinta. Irruvidire nel senso della lunghezza la zona di spinta con carta vetrata da 100 o 120, quindi asportare la polvere con Base Tex.

Fig. 2) Spruzzare uno strato di Nordic KlisterSpray Base green sulla zona di spinta. (Spruzzare una metà dello sci alla volta).

Importante:

durante lo spruzzo non tenere la bomboletta capovolta bensì, al massimo, in posizione orizzontale.

Consiglio:

Nordic KlisterSpray Base green è una base eccezionale per scioline a secco e klister.
Far asciugare KlisterSpray sulla soletta almeno 5 minuti all'aperto. I migliori risultati si ottengono lasciando indurire KlisterSpray durante la notte.

Fig. 3) Fissare lo strato di klister con il Plastokork senza esercitare troppa pressione.

Fig. 4) Spuzzare 4 – 5 strati di Nordic KlisterSpray Universal sulla zona di spinta. (Spruzzare una metà dello sci alla volta).

Importante:

durante lo spruzzo non tenere la bomboletta capovolta bensì, al massimo, in posizione orizzontale.

Fig. 5) Far asciugare. Far asciugare Nordic KlisterSpray Universal all'aperto per almeno 5 minuti. Successivamente è possibile fissare lo strato di klister con il sughero.

Consiglio:

In caso di cambio delle condizioni (dalla sciolina secca a quella klister) il KlisterSpray Universal può essere spruzzato sullo strato di sciolina secca. Perfetto per gare con salita finale.

STRUCTURITE NORDIC

Structurite Nordic



Roller yellow



Roller red



Roller blue



Polishing Brush



Der Ski wird erst ganz am Schluss, d.h. nach dem Waxen, Abziehen und Ausbürsten, strukturiert.

Abb. 2) Mit dosiertem Druck den Structurite Nordic 1 – 2 Mal über den Ski fahren. Wie viel Druck und Arbeitsdurchgänge nötig sind, hängt von der Belagsbeschaffenheit ab. Die Struktur muss fein im Belag sichtbar sein. Mehr Druck bedeutet eine ausgeprägtere Struktur, weniger eine Feinere.

Abb. 3) Als letzten Schliff die Struktur mit einer weichen Polierbürste unter geringem Druck ausbürsten.

Neben dem Ski selbst und dem Wax hat auch die Belagsstruktur einen wesentlichen Einfluss auf die Gleiteigenschaften von Langlaufskiern. Mit einem Handstrukturgerät wie dem TOKO Structurite Nordic lässt sich auf einfache Weise eine Struktur in die Skialfläche prägen. Das Gerät wird mit der roten Rolle (kreuzversetzte Struktur) für den mittleren Schneetemperaturbereich ausgeliefert. Mit den beiden optional erhältlichen Rollen gelb und blau ergibt sich ein perfektes Strukturpaket für sämtliche Schneebedingungen.

En plus du ski et du fart, la structure de la semelle a également une grande influence sur les propriétés de glisse des skis de fond. Avec une structureuse manuelle telle que la Structurite Nordic de TOKO, il est possible d'imprégner facilement une structure dans la surface du ski. L'appareil est livré avec un rouleau rouge (structure diagonale) pour les températures de neige moyennes. Avec les deux autres rouleaux (jaune et bleu) disponibles en option, on obtient un kit de structure parfait pour toutes les conditions de neige.

Oltre allo stesso sci e alla sciolina anche la struttura della soletta esercita un'influenza essenziale sulle caratteristiche di scivolamento degli sci da fondo. Con un attrezzo di strutturazione manuale quale il TOKO Structurite Nordic è possibile imprimerne in modo semplice una struttura sulla superficie della soletta. L'attrezzo viene fornito con il rullo rosso (struttura incrociata) per un campo di temperatura media della neve. Con i due rulli opzionali giallo e blu si ha un pacchetto di strutturazione perfetto per ogni tipo di neve.

Le ski est structuré en dernier, donc après le fartage, le raclage et le brossage.

Fig. 2) Passer la structureuse Structurite Nordic 1 à 2 fois sur le ski en exerçant une pression bien dosée. La pression et le nombre de passages dépendent de la constitution de la semelle. Une fine structure doit être visible sur la semelle. En exerçant plus de pression, on obtient une structure plus marquée, et non une structure plus fine.

Fig. 3) Pour une parfaite finition, brosser la structure avec une brosse de polissage douce en exerçant une faible pression.

La strutturazione degli sci viene effettuata solo alla fine della normale preparazione, cioè dopo la sciolatura, l'asportazione della sciolina eccedente e la spazzolatura.

Fig. 2) Passare lo Structurite Nordic con una pressione ben dosata 1-2 volte sulla soletta. La pressione e il numero di passaggi dipendono dalla caratteristica della soletta. La struttura impressa deve essere visibile. Con una pressione maggiore si ha una struttura più decisa, con una pressione minore una struttura più fine.

Fig. 3) Come ultima rifinitura spazzolare la struttura con una spazzola di lucidatura morbida.

Structure roller yellow	X-Structure	Einsatzbereich	Domaine d'application	Campo d'impiego
 Snow Temperature: 0°C - -6°C 32°F - 21°F		<ul style="list-style-type: none"> Grobe Struktur Warme Schneetemperatur Nasse Verhältnisse 	<ul style="list-style-type: none"> Structure grossière Températures de neige élevées Conditions humides 	<ul style="list-style-type: none"> Struttura grossolana Temperatura neve elevata Neve bagnata
 Snow Temperature: -4°C - -12°C 25°F - 10°F		<ul style="list-style-type: none"> Mittlere Struktur Standard Mittlere Schneetemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> Structure moyenne Standard Températures de neige moyennes 	<ul style="list-style-type: none"> Struttura media Standard Temperatura neve media
 Snow Temperature: -10°C - -30°C 14°F - -22°F		<ul style="list-style-type: none"> Feine Struktur Kalte Schneetemperatur Grobkörniger Schnee Kunstschnne 	<ul style="list-style-type: none"> Structure fine Températures de neige basses Neige à gros grains Neige artificielle 	<ul style="list-style-type: none"> Struttura fine Neve fredda Neve a grana grossa Neve artificiale



Steel Scraper Blade



Repair Candle transparent



Repair Candle graphite

Base Tex



Base File Radial



Copper Brush



Bereits kleine Kratzer und Belagsverletzungen stören das Fahrverhalten der Sportgeräte enorm. Kleinere Belagsschäden können nach dem Langlaufen, Skifahren oder Boarden anhand der beiden folgenden Techniken leicht selbst repariert werden.

REPAIR CANDLE

Abb. 1) Überstehendes beschädigtes Belagsmaterial mittels Metallabziehklinge entfernen.

Abb. 2) Repair Candle anzünden.

Flüssige Reparaturmasse auf die beschädigte Stelle auftropfen und vollständig erkalten lassen.

Tipp:
Transparente Kerze auf die Metallabziehklinge halten. Flamme brennt blau und russt nicht.

Abb. 3) Überschüssiges Material mit der Radialfeile oder Metallabziehklinge schichtweise abtragen.

Tipp:
Kleines Loch in Base Tex und um die Radialfeile gewickelt, schützt den Belag vor dem Zerkratzen. (Loch im Base Tex auf die Belagsseite richten).

Abb. 4) Den gesamten Belag mit der Kupferbürste gut ausbürsten.



Les éraflures et dommages les plus infimes de la semelle perturbent considérablement le comportement des équipements de ski. Vous pouvez facilement réparer les petits dégâts apparus sur la semelle après le ski de fond, le ski ou le board en appliquant les techniques suivantes.

REPAIR CANDLE

Fig. 1) Retirez la matière saillante endommagée de la semelle à l'aide de la spatule métallique.

Fig. 2) Allumez le bâton.

Laissez goutter la matière liquéfiée sur l'endroit endommagé et laissez refroidir complètement.

Tuyau:
Placez le bâton transparent sur la lame en métal. La flamme est bleue et ne fume pas.

Fig. 3) Eliminez les excédents de matière avec une lime radiale ou une spatule métallique en procédant couche par couche.

Tuyau:
Faites un petit trou dans Base Tex et enroulez-le autour de la lime radiale pour protéger la semelle contre les rayures. (Le trou dans Base Tex doit être placé côté semelle).

Fig. 4) Brossez soigneusement toute la semelle avec une brosse en fils de cuivre.

Anche piccoli graffi e danneggiamenti della soletta compromettono in misura considerevole le prestazioni dell'attrezzatura sportiva. Piccoli danni alla soletta possono essere riparati facilmente in proprio, dopo la sciata o la discesa in snowboard, con una delle seguenti tecniche.

REPAIR CANDLE

Fig. 1) Rimuovere il materiale della soletta danneggiato per mezzo di un raschietto metallico.

Fig. 2) Accendere il bastoncino di riparazione.

Far gocciolare la massa liquida di riparazione sul punto danneggiato e farla raffreddare completamente.

Consiglio:
Tenere la candela trasparente sul raschietto metallico. La fiamma è blu e non produce fuliggine.

Fig. 3) Asportare il materiale eccedente con la lima radiale o il raschietto metallico in più passaggi.

Consiglio:
Un piccolo foro nel Base Tex, avvolto intorno alla lima radiale, protegge la soletta dai graffi. (Il foro nel Base Tex deve essere rivolto verso il lato della soletta).

Fig. 4) Spazzolare accuratamente l'intera soletta con la spazzola di rame.

TUNING BASE CLEANING

Waxremover HC3



Racing Waxremover



Base Tex



T14 Digital 1200 W



NF Hot Box & Cleaning Wax



All-in-one Hot Wax



Plexi Blade 3 mm



Plexi Blade
for snowboards 4 mm



Base Brush oval
Copper



REINIGUNG MIT WAXREMOVER / GEL CLEAN / RACING WAXREMOVER

Vor jedem Waxen, nach der Belagsreparatur und nach dem Feilen muss der Belag gereinigt werden. Schmutz-, Metall- oder Klisterrückstände, die sich in das Belagsmaterial eingedrückt haben, müssen entfernt werden.

Abb. 1) Waxentferner in Sprayform: Waxentferner oder GelClean aufsprühen. Waxentferner und Racing Waxremover in Flasche: Waxremover auf Base Tex geben und den Belag gründlich reinigen.

Abb. 2) Abreiben mit Base Tex. Nach einer kurzen Einwirkungszeit den Waxentferner mit dem Reinigungstuch gründlich abreiben.

Tipp:
Nach Verwendung von Waxentferner den Belag ca. 15 Min. trocknen lassen. Danach ist er bereit für das Waxen.



REINIGUNG DURCH HEISSES AUSWAXEN

(Methode der Profis)

Abb. 1) Weiches Wax einbügeln. Wählen Sie ein weiches Wax (NF Hot Box & Cleaning Wax oder All-in-One). Wax auftröpfeln und einbügeln.

Abb. 2) Wax in warmem Zustand abziehen. Das Wax wird noch im warmen, plastischen Zustand mit der Plexiabziehklinge abgezogen.

Tipp:
Bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen.



Abb. 3) Mit Kupferbürste ausbürsten. Nach dem Auswaxen muss der Belag mit der Kupferbürste in Laufrichtung gründlich ausgebürstet werden.

NETTOYAGE AVEC WAXREMOVER / GEL CLEAN / RACING WAXREMOVER

Avant de farter, après avoir réparé et poncé la semelle, celle-ci doit être nettoyée. Les salissures et résidus métalliques ou de klistér qui se sont incrustés dans la semelle doivent être éliminés.

Fig. 1) Waxremover comme spray : bombar Waxremover ou GelClean sur la semelle. Waxremover et Racing Waxremover dans une bouteille : verser quelques gouttes de Waxremover sur Base Tex et nettoyer la semelle profondément.

Fig. 2) Frotter avec Base Tex. Après avoir laissé agir brièvement le défarteur, frottez minutieusement à l'aide du chiffon de nettoyage.

Tuyau:
après utilisation du défarteur, laissez sécher la semelle durant environ 15 min avant de passer au fartage.

NETTOYAGE PAR DÉFARTAGE À CHAUD

(méthode utilisée par les professionnels)

Fig. 1) Appliquer le fart tendre au fer. Choisissez un fart tendre (NF Hot Box & Cleaning Wax ou All-in-one) pour le repassage. Faites goutter le fart et passez le fer à repasser.

Fig. 2) Eliminer le fart à l'état chaud. Raclez le fart excédentaire à l'aide d'une lame plexi tant qu'il est encore chaud et malléable.

Tuyau:
réitérez l'opération en cas d'enrassement important.

Fig. 3) Brosser à la brosse en fils de cuivre. Après le fartage, brossez soigneusement la semelle de la spatule au talon avec une brosse en fils de cuivre.

PULITURA CON WAXREMOVER / GEL CLEAN / RACING WAXREMOVER

Prima dell'applicazione della sciolina, dopo la riparazione della soletta e dopo l'affilatura, è necessario pulire la soletta stessa. Residui di sporco, metallo o klistér eventualmente penetrati nel materiale della soletta devono essere rimossi.

Fig. 1) Waxremover in spray: spruzzare Waxremover o GelClean. Waxremover e Racing Waxremover in flacone: applicare Waxremover sul Base Tex e pulire la soletta accuratamente.

Fig. 2) Eliminazione con il Base Tex. Dopo un breve tempo di azione eliminare accuratamente il Waxremover con il panno detergente.

Consiglio:
dopo aver utilizzato il Waxremover, lasciar asciugare la soletta per circa 15 minuti. Dopodiché, essa è pronta per la sciolinatura.

PULITURA MEDIANTE RIMOZIONE A CALDO DELLA SCIOLINA (tecnica dei professionisti)

Fig. 1) Applicazione a caldo di una sciolina morbida. Scegliere una sciolina morbida (NF Hot Box & Cleaning Wax o All-in-One). Far gocciolare la sciolina e passarvi il ferro.

Fig. 2) Asportazione della sciolina allo stato caldo. Raschiare la sciolina quando è ancora calda e plastica con il raschietto in plexiglas.

Consiglio:
in caso di forte deposito di sporco ripetere la procedura.

Fig. 3) Spazzolatura con la spazzola di rame. Dopo la rimozione della sciolina è necessario spazzolare la soletta con la spazzola di rame in senso longitudinale.

TUNING EDGE TUNING EASY

Sidewall Planer



Ergo Race



Spare Abrasive



Spare Diamond coarse



Spare Diamond fine



Side Angle World Cup



Universal Edge Grinder



Express Tuner



Die heutigen Pisten sind oft sehr hart und eisig (Kunstschnepppisten), deshalb kommt der Kantenpräparation eine immer grössere Bedeutung zu (Carvingskier, Boards).

Sollte die Ski- / Boardlauffläche stark konkav (hohl) oder konvex (rund) sein, ist der Ski / das Board kaum noch fahrbar. Hier lohnt sich der Gang zum Sporthändler, der Ihnen Ihr Sportgerät fachmännisch plan schleift.

KANTENPRÄPARATION

Abb. 1) Hobeln der Seitenwange. Steht die Feile auf der Seitenwange auf, muss vor dem Feilen das Seitenwangematerial mit dem Sidewall Planer soweit abgetragen werden bis die Feile nur noch die Stahlkante berührt.

Abb. 2) Kante vorbereiten. Beschädigte Stellen mit Spare Abrasive Schleifpapier oder Spare Diamond coarse für den Ergo Race und Express Tuner vorfeilen.

Abb. 3) Alternativ kann dazu auch der Universal Edge Grinder mit dem Side Angle World Cup verwendet werden.

Abb. 4) Kante seitlich feilen. Mit dem Ergo Race oder dem Express Tuner lassen sich Seitenkanten einfach auf verschiedene Winkel feilen. Der Ergo Race bietet die Winkelleinstellungen 86°, 87°, 88° und 89°, beim Express Tuner lassen sich Seitenkanten auf 87° oder 88° feilen. Für Allround-Skifahrer empfiehlt sich ein Seitenkantenwinkel von 88°, während Slalom- und Riesenslalom-Rennfahrer 87° wählen. Mit eingesetzter Feile wird das Feilgerät mit dosiertem Druck in gleichmässigem Zug über die Kante geführt bis diese scharf ist.

Abb. 5) Kante entgraten und polieren. Feilgrade werden mit der Diamantfeile entfernt und die Kante gleichzeitig poliert. Diamantfeile 2 – 3 Mal mit leichtem Druck über die Kante ziehen.

Les pistes actuelles sont souvent très dures et gelées (pistes de neige artificielle), c'est pourquoi il devient de plus en plus important de préparer les carres (modèles de ski carving, snowboards).

Si la semelle est trop concave (creuse) ou trop convexe (bombée), le ski / board n'est plus guère utilisable. Dans ce cas, nous recommandons de porter le matériel chez un marchand d'articles de sport qui vous le réparera de manière professionnelle.

PRÉPARATION DES CARRES

Fig. 1) Rabotage des chants. Pour éviter que la lime ne soit en contact avec le chant, il faut commencer par raboter ce dernier à l'aide du Sidewall Planer jusqu'à ce que la lime ne soit plus en contact qu'avec la carre.

Fig. 2) Préparation de la carre. Préliminez les parties endommagées à l'aide de papier abrasif Spare Abrasive ou Spare Diamond coarse pour Ergo Race et Express Tuner.

Fig. 3) Vous pouvez également utiliser l'Universal Edge Grinder en combinaison avec le Side Angle World Cup.

Fig. 4) Limage latéral de la carre. L'Ergo Race ou l'Express Tuner permettent de limer facilement les carres selon des angles différents. L'Ergo Race permet d'affûter à des angles de 86°, 87°, 88° ou 89°, l'Express Tuner de 87° ou 88°. La préconisation pour un skieur polyvalent est de 88°, pour un compétiteur de slalom et de slalom géant de 87°. Insérez la lime dans le porte-lime puis faites-le glisser d'un mouvement régulier et avec une pression correctement dosée sur toute la longueur de la carre jusqu'à ce que celle-ci soit affûtée.

Fig. 5) Ébavurage et polissage de la carre. La lime diamantée permet à la fois d'éliminer les bavures de la lime et de polir la carre. Passez la lime diamantée deux ou trois fois sur la carre en appliquant une légère pression.

Oggiorno le piste sono spesso molto dure e ghiacciate (piste di neve artificiale) e pertanto la preparazione delle lame assume una crescente importanza (sci da carving, tavole da snowboard).

Se la soletta dello sci o della tavola da snowboard fosse troppo concava o convessa, sci e tavola non sarebbero quasi più controllabili. In questi casi vale la pena recarsi dal negozio specializzato di sport per far effettuare una corretta rettifica in piano.

PREPARAZIONE DELLE LAME LATERALI

Fig. 1) Piattatura degli spigoli. Se la lima poggia sullo spigolo, prima della limatura è necessario asportare il materiale dello spigolo con il Sidewall Planer, fino a quando la lima poggia solo più sul bordo d'acciaio.

Fig. 2) Preparazione della lamina laterale. Preaffilare i punti danneggiati con la carta abrasiva Spare Abrasive o Spare Diamond coarse per l'Ergo Race e l'Express Tuner.

Fig. 3) In alternativa, per questa operazione è anche possibile utilizzare l'Universal Edge Grinder con il Side Angle World Cup.

Fig. 4) Limatura laterale della lamina. Con l'Ergo Race o l'Express Tuner è possibile limare facilmente le lame laterali con diverse angolature. L'Ergo Race offre angoli di 86°, 87°, 88° e 89°, mentre con l'Express Tuner è possibile limare lame laterali a 87° o 88°. Per gli sci universali si consiglia di scegliere un angolo della lamina laterale di 88°, mentre per gli sci sportivi da slalom e slalom gigante un angolo di 87°. Passare uniformemente e con una pressione dosata l'affilatore con lima montata lungo la lamina, sino a quando risulta affilata.

Fig. 5) Rimozione dei baffi e lucidatura della lamina laterale. I baffi causati dall'affilatura vengono rimossi con la lima di diamante, che contemporaneamente lucida la lamina laterale. Passare la lima di diamante 2-3 volte sulla lamina laterale esercitando una leggera pressione.

Stopper Band



DMT Diamond File
green – extra fine,
grain 1200



DMT Diamond File
red – fine, grain 600



Edge Grinding Rubber



Universal Edge Grinder



DMT Diamond File
blue – coarse,
grain 325



Base Angle World Cup



Multi Base Angle



Prisma Straight Edge



BELAGSSEITIGE KANTEN-PRÄPARATION

Abb. 1) Skistopper mit dem Stopergummi hochbinden.



Abb. 2) Mit der Diamond File red feine Brauen und feine Grate entfernen. Kann auch mit dem Base Angle World Cup oder Multi Base Angle verwendet werden, somit ist die Diamond File geführt und kann nicht verkanten. Leichten Rost mit dem Schleifgummi entfernen. Grobe Macken und Verhärtungen mit dem Universalschleifstein oder der Diamond File blue entfernen.

Tipp:
Diamond File in Wasser eintauchen.
Diamanten mit Waxremover von Zeit zu Zeit reinigen.



Abb. 3) Kante mit dem Base Angle World Cup abhängen. Sollte der Ski zu wenig hängend gefeilt sein (Ski dreht schlecht), wird er belagsseitig mit dem Base Angle World Cup bearbeitet (nach Bedarf auf 0,5° oder 0,75° oder 1,0°).

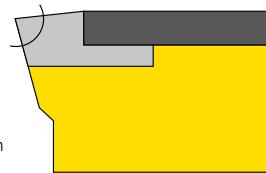


Abb. 4) Kante mit dem Multi Base Angle abhängen. Sollte der Ski zu wenig hängend gefeilt sein (Ski dreht schlecht), wird er belagsseitig mit dem Multi Base Angle bearbeitet (Winkel einstellbar zwischen 0,5° – 2,0°).



Abb. 5) Kontrolle mit dem Prisma Straight Edge.

0,5° = Slalomski
0,75° = Riesenslalom
1,0° = SG und Abfahrtsski und Snowboard
(Belagsseitige Winkel variieren je nach Fahrer/-in)



PRÉPARATION DES CARRES CÔTÉ SEMELLE

Fig. 1) Relevez le frein du ski avec l'élastique.

Fig. 2) Utilisez Diamond File red pour retirer les rayures fines. Peut aussi s'utiliser avec Base Angle World Cup ou Multi Base Angle pour diriger la Diamond File et éviter tout accroc. Retirez les petites traces de rouilles avec la gomme de ponçage. Retirez les défauts et durcissements avec la pierre ponce universelle ou le Diamond File blue.

Tuyau :
Plongez la Diamond File dans l'eau.
Nettoyez de temps en temps les diamants avec Waxremover.

Fig. 3) Inclinez les carres avec Base Angle World Cup. Si le ski n'est pas limé assez incliné (le ski tourne mal), il est traité côté semelle avec le Base Angle World Cup (selon besoin à 0,5° ou 0,75° ou 1,0°).

Fig. 4) Inclinez les carres avec Multi Base Angle. Si le ski n'est pas limé assez incliné (le ski tourne mal), il est traité côté semelle avec le Multi Base Angle (angle réglable entre 0,5° et 2,0°).

Fig. 5) Contrôle avec Prisma Straight Edge.

PREPARAZIONE DELLE LAMINE LATO SOLETTA

Fig. 1) Fissare lo skistopper con l'elastico apposito.

Fig. 2) Con la lima di diamante red eliminare lievi baffi e graffi. La lima può essere utilizzata anche con Base Angle World Cup o Multi Base Angle, in questo modo la lima di diamante viene guidata e non può deviare. Tracce di ruggine possono essere eliminate con la gomma abrasiva. Imperfezioni grossolane e scalpitature possono essere eliminate con la cote universale o con la lima Diamond blu.

Consiglio:
immergere la lima Diamond nell'acqua.
Di tanto in tanto pulire i diamanti con Waxremover.

Fig. 3) Afilatura inclinata con il Base Angle World Cup. Se l'affilatura inclinata dello sci fosse insufficiente (lo sci curva male), è necessario affilarlo dal lato della soletta con il Base Angle World Cup (a seconda della necessità con un'inclinazione di 0,5° o 0,75° o 1,0°).

Fig. 4) Afilatura inclinata con il Multi Base Angle. Se l'affilatura inclinata dello sci fosse insufficiente (lo sci curva male), è necessario affilarlo dal lato della soletta con il Multi Base Angle (inclinazione regolabile tra 0,5° e 2,0°).

Fig. 5) Controllo con Prisma Straight Edge.

0,5° = sci da slalom
0,75° = slalom gigante
1,0° = S G e sci da discesa e snowboard
(l'inclinazione varia a seconda dello sciatore/della sciatrice)



Sidewall Planer Pro



Sidewall Planer



Side Angle World Cup



Edge Angle Screw Clamp



Edge Angle Pro Clamp



World Cup File
Chrome S



Edge Tuner Pro



DMT Diamond File
green – extra fine,
grain 1200



DMT Diamond File
red – fine, grain 600



Arcansas Stone



SEITLICHE KANTENPRÄPARATION

Abb. 1) Hobeln der Seitenwangen. Steht die Feile auf der Seitenwange auf, entfernen Sie das Seitenwangenmaterial mit dem Sidewall Planer Pro.

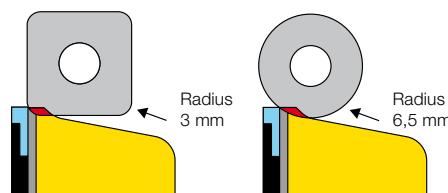


Abb. 2) Feilen mit Winkel und Klemme. Der Profi feilt mit Winkel, Feile und Feilenklemme. Der 87°-Winkel ist der meist verwendete Winkel für alle Disziplinen. Im Schüler- und Jugendbereich wird mit 88°- und 89°-Winkeln gefeilt.




Abb. 3) Feilen mit dem Edge Tuner Pro. Mit dem Edge Tuner Pro lässt sich die Kante einfach feilen. Durch die Verwendung von kugelgelagerten Führungsrollen arbeitet der Edge Tuner Pro belagschonend und genau. Es lassen sich alle TOKO-Feilen und -Diamantwerkzeuge einspannen.



Abb. 4) Grate entfernen. Beim Feilen entstehen Grate. Diese werden mit den Diamantfeilen rot oder grün entfernt. In Wasser eingetaucht, lassen sich die Diamantfeilen leichter über die Kante ziehen (Reibungsverminderung).



Tipp:
Für den letzten Schliff der Seitenkante wird im Weltcup die Diamond File green und der Arcansas Stone verwendet.

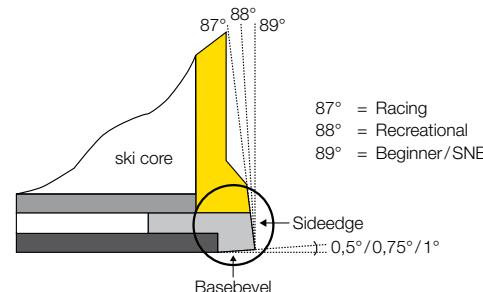

PRÉPARATION LATÉRALE DES CARRES

Fig. 1) Raboter les faces latérales. Pour éviter l'impact de la lime sur les faces latérales, nous les dégarnissons avec le Sidewall Planer Pro.

Fig. 2) Limer avec une équerre et une pince. Le professionnel travaille avec une lime, une équerre et une pince. L'inclinaison de 87° est l'angle le plus utilisé pour toutes les disciplines. Dans la gamme juniors (écoliers et adolescents), on affûte à des angles de 88° et 89°.

Fig. 3) Affûtage avec le Edge Tuner Pro. Avec le Edge Tuner Pro, la carre est facile à limer. Le Edge Tuner Pro ménage la semelle et travaille avec grande précision grâce aux galets de guidage montés sur roulements à billes. Permet de monter toutes les limes TOKO ainsi que les outils diamantés.

Fig. 4) Ebavurer. Le limage laisse des aspérités saillantes, il convient donc d'ebavurer soigneusement les carres à l'aide de la lime diamantée rouge ou verte. Plongez les limes diamantées dans de l'eau, la carre sera plus facile à affûter (réduit le frottement).

Tuyau:
Pour un dernier aiguisage des carres en Coupe du monde, on utilise la Diamond File green et l'Arcansas Stone.

PREPARAZIONE LAMINE LATERALI

Fig. 1) Piallatura degli spigoli. Se la lima dovesse toccare gli spigoli, eliminare il materiale delle spalle con il Sidewall Planer Pro.

Fig. 2) Afilatura con angolo e morsetto. Il professionista usa per l'affilatura un angolo, una lima e un morsetto per la lima. L'angolo da 87° è l'angolo più utilizzato per tutte le discipline. Per ragazzi e giovani si affila con angoli da 88° e da 89°.

Fig. 3) Afilatura con l'Edge Tuner Pro. Con Edge Tuner Pro l'affilatura della lamina è semplice. Grazie all'utilizzo di rulli guida con cuscinetti a sfera Edge Tuner Pro lavora in modo preciso e senza danneggiare la soletta. Con Edge Tuner Pro si possono utilizzare tutte le lame e tutti gli utensili diamantati TOKO.

Fig. 4) Eliminazione dei baffi. Nell'affilatura si possono formare dei baffi. Per eliminarli utilizzare la lima di diamante rossa o verde. Se immerse in acqua, le lame di diamante scorrono più facilmente sulla lamina (eliminazione dell'attrito).

Consiglio:
Per l'ultima affilatura della lamina laterale nella Coppa del mondo si utilizzano la lime Diamond green e l'Arcansas Stone.

FIXATION DEVICES

Nordic Workbench and Tools



Alpine Workbench and Tools



Workbench small



XC Profile Set for Wax Tables



Ob Sie beim Waxen oder Tunen nun Anfänger oder Profiservice-mann sind, es empfiehlt sich immer, das Sportgerät gut einzuspannen. TOKO bietet Ihnen dafür einige nützliche Einspannvorrichtungen an.

Workbench. Die spezielle Bauweise ermöglicht einen modularen Ausbau zu einem professionellen World-Cup-Arbeitstisch.

Express Workbench. Sämtliche Einspannvorrichtungen lassen sich auf der Express Workbench spannen. Sie ist sehr leicht und sehr stabil im Skiraum wie auch im Schnee. Die Express Workbench ist auch ein beliebtes Hilfsmittel der Weltcupprofis, um die Skier im Renngelände zu präparieren.

Que vous soyez débutant ou serviceman professionnel du fartage ou du tuning, le matériel doit toujours être bien fixé. TOKO vous propose à cet effet quelques dispositifs de serrage bien utiles.

Workbench. La construction spéciale permet une extension modulaire en une table de travail professionnelle de coupe du monde.

Express Workbench. Tous les dispositifs de serrage peuvent être fixés sur l'express workbench, qui est très léger et très stable tant dans le local à skis que dans la neige. L'express workbench est également un auxiliaire apprécié par les pros de la coupe du monde pour ajuster les skis dans l'aire de compétition.

Non importa se principiante o esperto tecnico di assistenza, per la preparazione della base e per l'applicazione della sciolina è sempre consigliabile fissare sci e snowboard in modo corretto. TOKO offre a tale scopo alcuni utili dispositivi di fissaggio.

Workbench. La speciale struttura consente l'ampliamento modulare al fine di ottenere un tavolo da lavoro professionale indicato per la coppa del mondo.

Express Workbench. Tutti i dispositivi di fissaggio possono essere montati sul Express Workbench. E leggero e stabile sia in laboratorio che sulla neve. Il Express Workbench è un popolare ausilio dei professionisti della coppa del mondo per preparare gli sci sul terreno di gara.

Ski Vise World Cup



Ski Vise World Cup & Adapter



Ski Vise Freeride





Ski Vise Race



Ski Vise Express



Board Grip

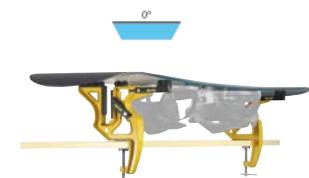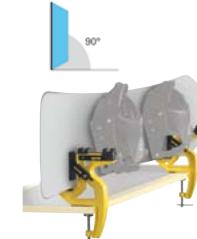

Ski Vise Nordic



Cross Country Profile



CARE LINE



TOKO CARE LINE

Frisch von der Stange ist Ihre Funktionsausrüstung sowohl atmungsaktiv als auch wasserfest und damit für jedes Outdoor Abenteuer gewappnet. Mit der Zeit und nach einigen Wäschern nimmt die High-Tech Ausrüstung Schaden und lässt in ihrer Wirkungsweise nach. Durch die Verwendung von TOKO Care Produkten stellen Sie die Funktion wieder her und verlängern dadurch die Lebensdauer Ihrer Funktionsstoffen und -ausrüstung.

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der TOKO Webseite unter www.TOKO.ch.



TOKO CARE LINE

Directement après l'achat, votre attirail est tant respirant que résistant et donc prêt pour chaque aventure à l'extérieur. À force et après quelques cycles de lavage, l'attirail subit des dégâts et son effet s'affaiblit. Avec l'usage des produits TOKO Care, vous reconstituez les fonctions et en ce faisant, vous prolongez la longévité des vos textiles et équipement de fonction.

Pour plus d'informations visite notre site TOKO sur www.TOKO.ch.

TOKO CARE LINE

Appena comprata la vostra attrezzatura tecnica è sia traspirante che resistente agli agenti atmosferici e quindi adatta a qualsiasi avventura outdoor. Con il tempo, e dopo alcuni lavaggi, l'attrezzatura high-tech si danneggia e perde le proprie caratteristiche. Utilizzando i prodotti TOKO Care è possibile ripristinare le funzioni e prolungare la durata di vita dei tessuti e dell'attrezzatura tecnica.

Trovate ulteriori informazioni in merito sul sito TOKO all'indirizzo www.TOKO.ch.



TOKO-SWIX SPORT AG

Industriestrasse 4 >> CH-9450 Altstätten >> Switzerland

info@TOKO.ch

www.TOKO.ch

www.facebook.com/TOKOworldwide